

# iRMC S5(integrated Remote Management Controller)

## ご使用上の留意・注意事項

PRIMERGY に搭載されるサーバ監視プロセッサ iRMC S5(integrated Remote Management Controller) に関する、以下の留意・注意事項がございます。製品をご使用になる前にお読みくださいますようお願いいたします。

2025 年 6 月  
エフサステクノロジーズ株式会社

### 1. HTML5 ビデオリダイレクションでのバーチャルメディア機能について

HTML5 を使用したビデオリダイレクションでは、バーチャルメディア機能でマウント可能なメディアイメージは ISO イメージのみをサポートしています。また同時にマウント可能なメディアは 1 つのみとなります。  
その他形式のメディアイメージのマウントや、複数メディアのマウントする場合は、Java 版のビデオリダイレクション(\*) をご使用ください。

(\*) 設定項目 [Services] メニュー – [Advanced Video Redirection(AVR)] – [HTML5 Viewer]  
– [Favor HTML5 Over Java Applet] を“無効”設定にしてビデオリダイレクションを起動します。

### 2. Java ビデオリダイレクションのソフトウェアキーボードについて

Java 版ビデオリダイレクションのソフトウェアキーボードでは、以下のキーが、ご使用になれません。

- ・ [変換]、[ひらがな/カタカナ]キー
- ・ キーボードショートカット[Alt]+[Print Screen]+"C"

入力した文字を変換する場合は、[スペース]キーをご使用ください。また、[Alt]+[Print Screen]+"C"の同時押しをする場合は、ホットキーメニューで"Alt + Print Screen + C"を登録してご使用ください。

### 3. iRMC S5 Web インターフェースによる RAID 監視に関する留意事項

システム→外部ストレージ→コントローラの詳細→物理ディスクの詳細 からリビルド等のバックグラウンドタスクの現在の進捗[%]が表示されますが、推定残り時間が表示されません。

推定予測残り時間を確認する必要がある場合は、ServerView RAID Manager をお使いください。

## **4. iRMC および BIOS の設定情報のバックアップに関する留意事項**

通常、保守作業では iRMC および BIOS の設定を引き継ぎますが、万一に備えて、設定情報のバックアップを取得願います。

バックアップの取得、再適用の方法は、「iRMC S5 Web インターフェース」マニュアルの「バックアップリストア」項をご参照ください。

<http://manuals.ts.fujitsu.com/file/13345/irmc-s5-web-interface-jp.pdf>

## **5. ライフサイクルマネジメントライセンス&モジュール(PYxLCM11)によるアップデート機能に関する制限事項**

**(対象 iRMC フームウェア版数 : 1.18P)**

iRMC Web インターフェースの[ツール]-[アップデート]-[オフラインアップデート]機能は、ご使用になれません。

※本制限事項は iRMC フームウェア 1.23P 以降で解除済みです。

## **6. システムレポートのブラウザ表示について**

**(対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)**

iRMC Web インターフェースの [ツール] – [レポート] – [システムレポート] – [ブラウザで表示]からシステムレポートを表示する際、Firefox64bit 版を使用すると「タブがクラッシュしてしまいました」と表示され、正常にシステムレポートが表示されません。Firefox64bit 版以外のブラウザをお使いください。

## **7. iRMC 構成バックアップリストア機能に関する留意事項**

**(対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)**

iRMC Web インターフェースの [ツール] – [バックアップリストア] – [iRMC 構成バックアップリストア] からご使用可能な iRMC フームウェア設定の保存機能について、下記の通り不具合修正による仕様変更がございます。

**iRMC1.25P 未満の場合 :**

バックアップファイル作成後に作成した iRMC ローカルユーザー アカウントがリストア実施後に削除されない不具合があります。

**iRMC1.25P 以降の場合 :**

バックアップファイル作成後に作成した iRMC ローカルユーザー アカウントがリストア実施後に削除されます。

## 8. 自己証明書の有効期限を変更した場合について


自己証明書の有効期限を変更すると証明書作成エラーが発生します。このため有効期限の変更は行わないようお願いします。

## 9. iRMC Web インターフェース初回アクセス時の EULA 表示について

下記の場合において、iRMC Web インターフェースにログイン後、初回に限り EULA(End User License Agreement)が表示されます。[Accept]ボタンを押下した上でご使用願います。

①iRMC1.60P 未満の版数から 1.60P 以降にアップデートした場合

②工場出荷時に iRMC1.60P 以降が適用された装置の iRMC Web インターフェースにアクセスした場合

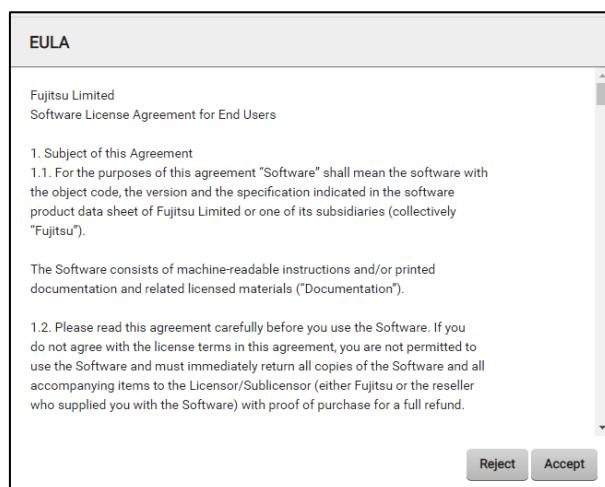

## 10.Email 警告送信機能のアラートレベル設定について

iRMC1.60P が適用された装置においては、Email 警告送信機能のアラートレベルタブがグレーアウトされるため、アラートレベルの編集が出来ません。

- iRMC 1.60P の場合：アラートレベルのタブ選択不可

The screenshot shows the 'User Management' section of the iRMC S5 Web Server interface. On the left, the 'User Management' menu is selected. In the main area, there is a table for editing local user accounts. The 'Email Alert' tab is highlighted with a red box, indicating it is disabled.

- iRMC 1.60P 以外の場合：アラートレベルのタブ選択可能(設定を編集可能)

The screenshot shows the same 'User Management' section as the previous one, but for a different version of iRMC. The 'Email Alert' tab is now enabled and visible, allowing for configuration.

iRMC1.60P ヘアップデートした際には、アップデート前のユーザーのアラートレベルの設定は引き継がれます、  
iRMC1.60P ヘアップデート後に既存および新規作成ユーザーのアラートレベルの編集はできません。

※本制限事項は iRMC フームウェア 2.20P 以降で解除済みです。

## **11. iRMC のログインパスワードにおける留意事項について**

iRMC のログインパスワードは 20 文字以下の文字列をご使用ください。21 文字以上の文字列はご使用いただけません。

## **12. キーボードレス運用に関する留意事項**

**(対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)**

以下の条件を全て満たす場合、iRMC Web インターフェースの[設定] - [システム] - [ブートオプション] - [POST エラー時の動作]設定項目を“起動停止”に設定しないでください。起動中にシステム停止する場合があります。

- ・キーボードを接続していない
- ・リモートマネジメントコントローラアップグレード(PY\*RMC411)またはライフサイクルマネジメントライセンス & モジュール(PY\*LCM11)を適用していない

## **13. iRMC フームウェアと SAS アレイコントローラの組み合わせに関する留意事項**

**(対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)**

iRMC S5 (フームウェア:全版数) と下記(\*1) SAS アレイコントローラカード(フームウェア 24.16.0-0105 以前)をお使いの構成において、節電状態のホットスペアドライブが通常状態に復帰する際、iRMC フームウェアからのアクセスによりアレイコントローラのリセットが発生し、再起動処理の間数十秒、アレイコントローラが無応答となることがあります。

\*1 対象の SAS アレイコントローラ

PRAID EP400i / PY-SR3C41H, PYBSR3C41H  
PRAID EP420i / PY-SR3C42H, PYBSR3C42H  
PRAID EP420i / PY-SR3C43H, PYBSR3C43H  
PRAID EP420e / PY-SR3PE, PYBSR3PE, PYBSR3PEL, PY-SR3PE2, PYBSR3PE2, PYBSR3PE2L  
PRAID CP400i / PY-SR3FA, PYBSR3FA

フームウェアの版数確認やアップデートの手順は、SAS アレイコントローラカードのマニュアルやアップデートツール添付の手順書をご覧ください。

詳細な技術情報は「LSI MegaRAID SAS 12G Software Users Guide 追補版」をご覧ください。

## 14.RAID プロパティバックアップリストア設定に関する制限事項

(対象 iRMC フームウェア版数 : 2.41P 以前)

iRMC Web インターフェースの[ツール]-[バックアップとリストア]-[RAID プロパティバックアップリストア設定]機能は、ご利用になれません。

※本制限事項は iRMC フームウェア 2.42P 以降で解除済みです。

## 15.SNMP トラップ送信先の設定について

(対象 iRMC フームウェア版数 : 2.45P~2.50P)

iRMC Web インターフェースの[設定]-[SNMP]-[SNMP トラップ送信先]において、

IP アドレスに「0」が含まれる送信先（例、10.0.12.34）は同画面から設定できません。

また、テストトラップ送信機能は、ご使用になれません。

SNMP トラップ送信先に「0」を含む IP アドレスを設定する場合は、下記の手順にて設定してください。

1. iRMC Web インターフェースの[ツール]-[バックアップとリストア]-[iRMC 構成バックアップとリストア]にて  
「すべて保存」で、iRMC の設定をファイルに保存する。
2. 保存したファイルをテキストエディタで開き、以下のように IP アドレスを記載して保存する。

記載例(SNMP トラップサーバ 1 に **10.0.12.34**、SNMP トラップサーバ 2 に **10.0.12.35** を設定する場合)

```
<!-- "ConfBMCSnmpTrapDestName" -->
<CMD Context="SCCI" OC="ConfigSpace" OE="1413" OI="0" Type="SET">
  <DATA Type="xsd:string">10.0.12.34</DATA>
  <STATUS>0</STATUS>
</CMD>
<CMD Context="SCCI" OC="ConfigSpace" OE="1413" OI="1" Type="SET">
  <DATA Type="xsd:string">10.0.12.35</DATA>
  <STATUS>0</STATUS>
</CMD>
<CMD Context="SCCI" OC="ConfigSpace" OE="1413" OI="2" Type="SET">
  <DATA Type="xsd:string"></DATA>
  <STATUS>0</STATUS>
</CMD>
```

3. iRMC Web インターフェースの[ツール]-[バックアップとリストア]-[iRMC 構成バックアップとリストア]で、  
2 で保存した設定ファイルをリストアする。

## 16. ServerView Operations Manager の旧版から直接監視が出来なくなります

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 2.42P 以降)

条件をすべて満たした場合、ServerView Operations Manager の画面上で以下の表示となり、iRMC を直接監視出来なくなります。

- ・サーバリストで対象のサーバがスパンマーク(マネジメントコントローラモード)となる
- ・シングルシステムビューの各監視項目が監視不可状態となる

条件

- ・PRIMERGY iRMC S5 搭載装置で iRMC FW が 2.42P 以降である  
(ファームアップや部品交換により 2.42P 以降となった場合も含みます)
- ・SVOM から iRMC の IP アドレスを指定した直接監視を行っている
- ・SVOM が V9.01.02 未満を使用している

対処

ServerView Operations Manager を V9.01.02 以降にアップデートしてください。

## 17. IPv6 環境における Advanced Video Redirection の制限事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 2.60P)

IPv6 環境での iRMC 2.60P が適用された装置において、Internet Explorer を使用の場合

Advanced Video Redirection の KVM リダイレクションタイプを HTML5 Viewer でご使用ができません。

※回避策

- ・IPv6 接続から IPv4 接続への変更
- ・KVM リダイレクションタイプを HTML5 Viewer から JViewer(Java)への変更
- ・Internet Explorer を使用した接続から Google Chrome、Firefox への変更

## 18.SSH クライアントにおける留意事項

(対象 iRMC フームウェア版数 : 2.60P 以降)

iRMC フームウェアのセキュリティー強化を行ったため、

SSH のクライアントが古い場合、iRMC S5 への SSH 接続ができません。

2.50P 以前で使用していた 3 つの暗号化方式は、2.60P 以降では使用していません。

下記 host key algorithms の変更に対応したクライアントをご使用ください。

iRMC S5 版数	host key algorithms
2.50P 以前	- ssh-rsa - rsa-sha2-256 - rsa-sha2-512
2.60P 以降	- ecdsa-sha2-nistp256 - ecdsa-sha2-nistp384 - ecdsa-sha2-nistp512

例 : OpenSSH の場合

OpenSSH 5.7/5.7p1 (2011-01-24)より古い場合は接続できません。

## 19.「RAID Card Uncorrectable error」の SEL メッセージに関する留意事項

(対象 iRMC フームウェア版数 : 2.63P~2.66P)

iRMC S5(ファームウェア : 2.63P~2.66P)と下記(\*1)アレイコントローラをお使いの構成において、SEL に「RAID Card Uncorrectable error」の Critical のメッセージが誤って記録され、CSS ランプが点滅し、iRMC WebUI にてアレイコントローラのステータスが Failed になります。

ServerView RAID Manager で確認したアレイコントローラのステータスが正常である場合は、SEL メッセージの記録は無視してください。

この SEL に起因する CSS ランプ点滅は iRMC 再起動または OS 再起動していただくことで消灯状態に戻ります。

iRMC 再起動方法は、「iRMC S5 Web インターフェース」マニュアルの「iRMC のリブート」項をご参照ください。

<http://manuals.ts.fujitsu.com/file/13345/irmc-s5-web-interface-jp.pdf>

(\*1) 対象のアレイコントローラ

PRAID EP520i / PY-SR3C52, PYBSR3C52, PYBSR3C52L

PRAID EP540i / PY-SR3C54, PYBSR3C54, PYBSR3C54L, PY-SR3C55, PYBSR3C55L

PRAID EP540e / PY-SR3C5E, PYBSR3C5E, PYBSR3C5EL

PRAID EP580i / PY-SR3C58, PYBSR3C58, PYBSR3C58L

※本留意事項は以下の対処を実施済みです。

SEL メッセージの Severity を Info への変更およびメッセージを以下のように変更します。

メッセージ：「RAID Card Data Incorrect」

CX2570M4、CX2570M5、RX2540M5 向け

iRMC フームウェア版数 : 3.06P

他の PRIMERGY M4、M5 の機種向け

iRMC フームウェア版数 : 3.05P

PRIMERGY の安定稼働のための運用方針について以下に情報公開しております。

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/pdf/20210202/preface1.pdf>

システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用していただくことを推奨いたします。

なお、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います(当社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。当社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください)。

## 20.「iRMC could not read the CPU temperature for a long time」のSELメッセージに関する留意事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.05P 以降)

iRMC S5(ファームウェア : 3.05P以降)が適用された装置において、

SELに「iRMC could not read the CPU temperature for a long time」のMajorのメッセージが、(\*1)の操作実行後に誤って記録される場合があります。

このMajor SELによりError LED及びCSS LEDが点灯または点滅することはありません。

iRMC Webインターフェース(\*4)またはServerView(\*5)より、

CPU温度が正常な値かどうかを確認していただき、

CPU温度が正常な値であることを確認できた場合は、SELメッセージの記録は無視してください。

異常が確認できた場合は、お手数ですが「富士通ハードウェア修理相談センター」または

「SupportDesk受付窓口（SupportDeskご契約者さまのみ）」までご連絡ください。

#### (\*1) 該当する操作

BIOS Update

OS Update (\*2)

電源操作 (\*3)

#### (\*2) OS Updateの例

修正patchの適用

OS Upgrade: Windows Server 2016からWindows Server 2019への更新、

VMWare ESXi 6.5からVMWare ESXi 6.7への更新等

#### (\*3) 電源操作の例

OSシャットダウン、OS再起動、電源ボタンの押下、

iRMC Webインターフェースからの電源オン、電源オフ、電源リセット等

#### (\*4) iRMC WebインターフェースでのCPU温度情報確認方法

iRMC Webインターフェースにログイン後、[システム]-[冷却]-[温度センサ]を確認してください。

#### (\*5) ServerViewでのCPU温度情報確認方法

ServerView Operations Managerユーザインターフェースにログイン後、  
メニューバーの[監視]-[サーバリスト]を選択するとサーバリストウィンドウが表示されます。  
サーバリストウィンドウ上で対象のサーバを選択すると、シングルシステムビューウィンドウが表示されます。  
シングルシステムビューウィンドウの情報/操作タブから、  
[シングルステータスビュー]-[環境]-[温度]を確認して下さい。

※本留意事項は以下のiRMCファームウェア版数以降において解除済みです。

RX2530M6、RX2540M6、RX4770M6 向け

iRMC ファームウェア版数 : 3.31P

CX2550M6、CX2560M6 向け

iRMC ファームウェア版数 : 3.29P

その他の PRIMERGY M4、M5 の機種向け

iRMC ファームウェア版数 : 3.34P

## 21. DNS の有効設定について

### (対象 iRMC ファームウェア版数 : 全版数)

iRMC Web インターフェースの[設定]-[ネットワーク制御]-[DNS]において、  
「DNSを有効にする」チェックボックスの状態を変更した場合、  
変更内容はiRMCを再起動するまで反映されません。  
この設定を変更した際は、[ツール]-[アップデート]-[iRMCアップデート]から、「iRMCのリブート」を押下し、  
iRMCの再起動の実施をお願いします。

## 22. Boot Option の変更に関する留意事項

### (対象 iRMC ファームウェア版数 : 3.24P 以降)

iRMC WebUI から Boot option 設定を変更した後に電源ボタン押下によってサーバの電源を ON にすると、  
Boot Option 設定が反映されません。 iRMC WebUI から Boot Option 設定した場合は、WebUI からサー  
バの電源を ON にしてください。 RX2530M6、RX2540M6、CX2550M6、CX2560M6 において発生します。

※本制限事項は iRMC ファームウェア 3.31P 以降において解除済みです。

## 23. SNMP に関する留意事項

(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.24P 以降)

iRMC の SNMP に関して、以下の留意事項が存在します。RX2530M6、RX2540M6、CX2550M6、CX2560M6 において発生します。

1. PCI Fatal Uncorrectable Error (PCIe SERR) 発生時に SNMP トランプが発行されないことがあります。PCIe SERR の監視につきましては iRMC SEL/Mail 通報もしくは iRMC の Syslog 通知機能にて実施してください。
2. OS 側の LAN ケーブルを抜き差しても、Link up や Link down の SNMP トランプが発行されないことがあります。各 LAN port の Link 状態につきましては iRMC WebUI の System -> Network から確認をしてください。
3. 設定した SNMP の コミュニティ名が iRMC の再起動を行うと設定前のコミュニティ名に戻ってしまうことがあります。コミュニティ名を設定後に再起動した場合はコミュニティ名が再起動前と同じか確認し、戻ってしまっている場合には再度設定をしてください。

※本制限事項はiRMCファームウェア3.31P以降において解除済みです。

## 24. RAID 構成時に HDD が故障した場合の CSS LED に関する留意事項

(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.24P 以降)

RAID を構成している HDD を抜いたときや HDD が応答不可の場合、CSS LED が点灯する代わりに、点滅することがあります。CSS LED が点滅したときは、iRMC WebUI から SEL や HDD の状態を確認してください。RX2530M6、RX2540M6 において発生します。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.31P 以降において解除済みです。

## 25. VNC AVR の解像度に関する留意事項

(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.24P 以降)

VNC AVR 使用時に、解像度の設定が 1680x1050 の場合に VNC AVR 画面に何も表示されません。VNC AVR 使用時は 1680x1050 以外の解像度を設定してください。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.37P 以降において解除済みです。

## 26. Restful API による iRMC のアカウント変更に関する留意事項

(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.24P 以降)

RestfulAPI で iRMC のユーザ名とパスワードを変更できません。iRMC WebUI もしくは Redfish にて変更をして下さい。RX2530M6、RX2540M6、CX2550M6、CX2560M6 において発生します。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.31P 以降において解除済みです。

## **27.消費電力制御機能に関する留意事項**

消費電力が設定値を超えた場合にサーバを電源オフする機能がありますが、電源オフにかかる時間が設定時間以上かかります。例えば電源オフまでの時間を 5 分と設定した場合に、実際に電源オフに 8 分以上かかる場合があります。

## **28.時刻同期の設定に関する留意事項**

**(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.24P 以降)**

IE あるいは Mozilla ブラウザで iRMC WebUI を開き、時刻同期の設定変更を行っても “Time synchronization failed” と表示され、設定変更に失敗する場合があります。

時刻同期の設定を行う場合は Google Chrome から設定を行ってください。RX2530M6、RX2540M6、CX2550M6、CX2560M6 において発生します。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.31P 以降において解除済みです。

## **29.CPU IERR 発生時の iRMC System Event Log について**

**(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.24P 以降)**

CPU IERR 発生時に、iRMC System Event Log に CPU IERR の SEL が入らない場合があります。CPU IERR 発生時には、「Management Engine: UMA operation error」のログが入るため、本ログ発生時に CPU IERR 発生したことを示します。RX2530M6、RX2540M6、CX2550M6、CX2560M6 において発生します。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.31P 以降において解除済みです。

## **30.Shared LAN 設定時の留意事項**

**(対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)**

iRMC WebUI などで Network Port を Management LAN から Shared LAN に切り替えた際、または Shared LAN 設定時に iRMC の再起動を行った際に、iRMC との LAN 通信ができなくなる場合があります。

上記の操作後に iRMC との LAN 通信ができなくなった場合は、ID LED ボタン長押しにより iRMC の再起動を行い、再度 iRMC との LAN 通信を試みてください。

※ 本留意事項は iRMC フームウェア 3.39P 以降において解除済みです。

## 31. SNMP ポート設定に関する制限事項

(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.37P)

iRMC の SNMP ポートの設定に関して、以下の制限事項が存在します。iRMC フームウェア版数 3.37P で出荷された製品もしくはシステムボードを iRMC フームウェア版数 3.37P が適用された保守部品に交換した場合に発生します。

1. iRMC の SNMP 機能を有効にする場合、ポート番号をデフォルト値の 161 のまで、有効に切り替えると、iRMC がリセットを繰り返す不具合が発生します。  
ポート番号は 161 以外を指定した上で、SNMP を有効にしてください。
2. 1.の対処を行って SNMP 機能を有効にした場合、設定したポートに加えて 161 ポートもデフォルトの SNMP ポートとして使用可能になります（指定したポート以外に常に 161 ポートが有効になっていることにご注意ください）。

※ お客様環境にて iRMC フームウェアを 3.37P にアップデートした環境については対象外です。

※ 本制限事項は iRMC フームウェア 3.39P 以降において解除済みです。

## **32.論理ドライブアクセスモード変更時の制限事項 (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.05P 以降)**

対象の iRMC と下記(\*1)アレイコントローラをお使いの構成で論理ドライブのアクセスモードを変更した際に、iRMC webUI に「データのセーブが失敗しました」というエラーメッセージが誤って表示される場合があります。変更はアレイコントローラに正常に通知されており、アレイコントローラ再起動後に変更が反映されます。アレイコントローラ再起動後に設定が反映される動作はアレイコントローラの仕様変更によるもので iRMC 制限解除後も変わりません。

(\*1)

Package version 51.15.0-3997 以降が適用された以下の製品

PRAID EP520i / PY-SR3C52, PYBSR3C52, PYBSR3C52L

PRAID EP540i / PY-SR3C54, PYBSR3C54, PYBSR3C54L, PY-SR3C55, PYBSR3C55L

PRAID EP580i / PY-SR3C58, PYBSR3C58, PYBSR3C58L

PRAID EP540e / PY-SR3C5E, PYBSR3C5E, PYBSR3C5EL

SAS アレイコントローラカード(PRAID CP500i)

Package version 52.15.0-4045 以降が適用された以下の製品

SAS アレイコントローラカード(PRAID EP680i)

SAS アレイコントローラカード(PRAID EP680e)

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.56P 以降において解除済みです。

## **33.Internet Explorer 使用に関する留意事項 (対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)**

Microsoft 社の Internet Explorer(以下 IE)サポート終了に伴い iRMC の IE 及び Edge の IE モードサポートを 2022 年 6 月 16 日(日本時間)をもって終了いたします。  
サポート終了後は、Edge もしくは他のサポートブラウザをご使用ください。


## 34. Internet Explorer 使用時の制限事項 (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.37P)

Internet Explorer(以下 IE)もしくは Edge の IE モードを使用して iRMC WebUI にアクセスする場合に、以下の事象が発生する場合があります。

- 1.画面表示が崩れる
2. HTTP で iRMCWebUI にアクセス後 HTTPS リダイレクトが正常に動作しない。

(対策)

Internet Explorer は未サポートブラウザのため、他のサポートブラウザをご使用頂くようお願いいたします。

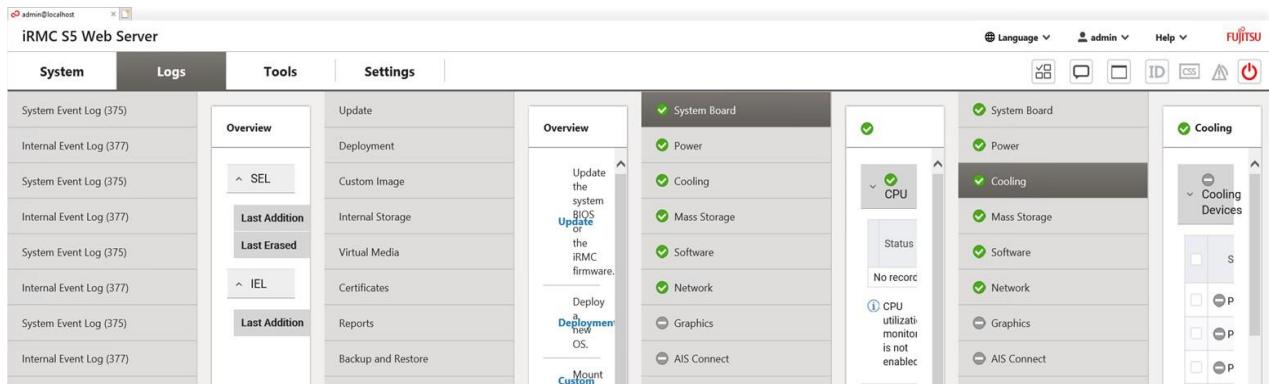

## 35. SimpleUpdate OnReset オプション使用時の留意事項 (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.36P 以降)

iRMC フームアップを SimpleUpdate の OnReset オプションで実行した場合、iRMC 再起動後 Redfish タスクが「実行待ち」状態のまま残る場合があります。

iRMC WebUI の「システム」 - 「動作中の iRMC フームウェア」画面で iRMC が適切にアップデートされていることを確認の上、タスクマネージャログボックスより手動で Redfish タスクを消去いただくようお願いいたします。

※ ※本制限事項は iRMC フームウェア 3.50P 以降において解除済みです。

## **36. Windows Intel® VROC SATA StartBGI 使用時の制限事項 (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.03P 以降)**

対象の iRMC と Windows Intel® VROC SATA をお使いの構成で iRMC webUI から論理ドライブに対して StartBGI を実行すると、その後の画面遷移で iRMC webUI が読み込み中のままになり、遷移が完了しなくなります。

表示されているボタンは通常通り使用いただけます。

### **※回避策**

ServerView RAID Manager を使用して、StartBGI を実施いただくようお願いいたします。

### **※復旧方法**

iRMC webUI「システム」 - 「動作中の iRMC フームウェア」画面の「iRMC のリブート」ボタンより iRMC を再起動してください。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.39P 以降において解除済みです。

## **37.CreateVolume RAID10、50、60 論理ドライブ作成時の制限事項 (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.03P 以降)**

対象の iRMC と下記(\*1)ストレージコントローラをお使いの構成で iRMC webUI から RAID10、50、60 の論理ドライブを作成できません。

(\*1)

PRAID EP520i / PY-SR3C52, PYBSR3C52, PYBSR3C52L  
PRAID EP540i / PY-SR3C54, PYBSR3C54, PYBSR3C54L, PY-SR3C55, PYBSR3C55L  
PRAID EP580i / PY-SR3C58, PYBSR3C58, PYBSR3C58L  
PRAID EP540e / PY-SR3C5E, PYBSR3C5E, PYBSR3C5EL  
SAS アレイコントローラカード(PRAID EP680i)  
SAS アレイコントローラカード(PRAID EP680e)  
SAS アレイコントローラカード(PRAID CP500i)  
SAS コントローラカード(PSAS CP2100-8i)  
Intel® VROC

※回避策

HII Configuration Utility または ServerView RAID Manager を使用して、論理ドライブを作成いただけようお願ひいたします。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.41P 以降において解除済みです。

## **38.Web インターフェースへのログインに失敗した場合の SNMP トランプについて**

Web インターフェースへのログインに失敗した場合、SNMP トランプ (specific:13135878) が発行されますが、以下の機種の特定版数未満の iRMC フームウェアでは、この SNMP トランプは発行されません。

RX4770 M6 向け

iRMC フームウェア版数 : 3.31P 未満

PRIMERGY M4、M5 向け

iRMC フームウェア版数 : 3.34P 未満

## 39.論理ドライブ作成時の SSD OPO option についての留意事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.45P 以降)

対象の iRMC と下記(\*1)ストレージコントローラをお使いの構成で iRMC から SSD OPO option を有効にした論理ドライブを作成いただけません。

ServerView RAID Manager 及び、HII Configuration Utility より SSD OPO option を有効にして論理ドライブを作成した場合、論理ドライブ初期化処理中、一時的にストレージコントローラが無応答状態となり、iRMC から情報取得及び操作を実施できなくなります。

初期化処理が完了すると復旧し、通常通りご使用いただけます。

この時物理ドライブの抜去を通知する SEL(\*2)が誤って記録されますが、復旧後 iRMC webUI をご確認いただき対象の物理ドライブが認識されていれば無視していただいて問題ありません。

(\*1)SAS コントローラカード(PSAS CP2100-8i)

(\*2)エラーID: 0x1B00B5

SEL メッセージ : 「RAID controller %1: Physical disk in slot %2 removed」

## 40.PSAS CP2100-8i ご使用時の留意事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.45P 以降)

対象の iRMC と下記(\*1)ストレージコントローラをお使いの構成で、サーバ電源が ON の状態で特定の操作

(\*2)を合計 8 回以上行うと iRMC から下記(\*1)ストレージコントローラにアクセスできなくなり、外部記憶装置画面に情報表示されなくなります。

(\*1) SAS コントローラカード(PSAS CP2100-8i)

(\*2)

①iRMC 再起動

②「MCTP 有効化」設定変更

「設定」 - 「システム」 - 「マネジメントプロトコルオプション」 - 「MCTP 有効化」

※復旧方法

サーバ電源 OFF/ON

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.49P 以降において解除済みです。

## **41. Intel® VROC のスケジュール機能に関する制限事項**

**(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.03P 以降)**

対象の iRMC と Intel® VROC をお使いの構成で Start MDC のスケジュール機能をご使用いただけません。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.42P 以降において解除済みです。

## **42.ストレージコントローラにおける論理ドライブの操作に関する制限事項**

**(対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)**

下記(\*1)ストレージコントローラをお使いの構成で iRMC から論理ドライブの操作(\*2)ができません。

(\*1)

SAS アレイコントローラカード(PRAID EP680i)

SAS アレイコントローラカード(PRAID EP680e)

SAS アレイコントローラカード(PRAID EP640i)

(\*2)

論理ドライブの削除

MDC の開始 / 一時停止 / 再開 / キャンセル

論理ドライブのマイグレーション

OCE の開始

初期化の開始 / 中止

BGI の中止 / 一時停止 / 再開

論理ドライブのプロパティ設定

※回避策

HII Configuration Utility または ServerView RAID Manager を使用して、論理ドライブを操作していくようお願いいたします。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.49P 以降において解除済みです。

## **43.SSD 寿命監視に関する留意事項**

**(対象 iRMC フームウェア版数：全版数)**

SSD の寿命の閾値超え、及び寿命に到達した場合、iRMC の SEL 出力及び、SNMP トランプ通知は行われません。各 SSD の寿命状態につきましては iRMC WebUI の [システム]-[外部記憶装置] から確認をしてください。

※回避策

ServerView RAID Manager を使用して、SSD を監視していただくようお願いいたします。

## **44.HTML5 ビデオリダイレクションで Chrome および Edge 使用に関する留意事項**

Chrome バージョン 100 以前もしくは Edge バージョン 100 以前を使用して HTML5 ビデオリダイレクションに接続した場合に、画面がゆがむ事象が発生する場合があります。

(対策)

Chrome バージョン 101 以降、もしくは Edge バージョン 101 以降もしくは、Firefox をご使用頂くようお願いいたします。



## 45.LAN カード(Intel E810 シリーズ)の温度監視に関する制限事項 (対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)

下記(\*1)LAN カードをお使いの構成で、LAN カードのファームウェア NVM 3.20 以降が適用されている場合、下記 LAN カードの温度監視が行われず、以下に対象 LAN カードの温度情報が表示されません。

iRMC WebUI 「システム」 - 「ネットワーク」画面

また、LAN カードの温度に応じた適切な冷却制御が実施できないため、LAN カードの負荷が高い等の理由で、温度上昇が継続すると LAN カードが Thermal 異常で動作を停止(リンクダウン)する場合があります。その場合、OS のログに Thermal 異常を示すドライバのメッセージが記録されます。(復旧には装置の再起動が必要です。)

(\*1)

PLAN EP E810-XXVDA2 2X 25G SFP28 PCIe / PY-LA402, PYBLA402, PYBLA402L, PYBLA402L2, PY-LA402N, PYBLA402LN

PLAN EP E810-XXVDA2 2X 25G SFP28 OCPv3 / PY-LA402U, PYBLA402U, PY-LA402U2, PYBLA402U2, PYBLA402U3, PY-LA402UN, PYBLA402UN

PLAN EP E810-QCDA2 2X 100G QSFP28 PCIe / PY-LA432, PYBLA432, PYBLA432L, PYBLA432L2

PLAN EP E810-QCDA2 2X 100G QSFP28 OCPv3 / PY-LA432U, PYBLA432U, PY-LA432U2, PYBLA432U2, PYBLA432U3

PLAN EP E810-XXVDA4 4X 25G SFP28 PCIe / PY-LA404, PYBLA404, PYBLA404L, PYBLA404L2

PLAN EP E810-XXVDA4 4X 25G SFP28 OCPv3 / PY-LA404U, PYBLA404U, PY-LA404U2, PYBLA404U2, PYBLA404U3

### ※回避策

LAN カードのファームウェアを NVM 3.20 以降にアップデートしないでください。

または、Thermal 異常による LAN カードの動作が停止する事象が発生する場合は、BIOS メニューから FAN を高回転に設定してください。

BIOS セットアップ > (Server) Management > Fan Control : Auto → Full

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.49P 以降において解除済みです。

## 46.「消費電力スケジューラ設定」に関する留意事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 2.66P 以前)

iRMC webUI の[設定] - [電源制御] - [消費電力制御] - [消費電力スケジューラ設定]でスケジュールモードを「無効」に設定した状態で、iRMC を 3.00P 版以降にアップデートした場合、「データのセーブが失敗しました」とメッセージが表示され、[消費電力スケジューラ設定]を変更できない場合があります。

以下手順を実施いただくことで[消費電力スケジューラ設定]を変更いただけます。

1. 「電力制御モード」を「スケジュール」に設定する。
2. すべてのスケジュールモードを「省電力操作」に設定し、「適用」ボタンをクリック。
3. 設定したい値を各スケジュールモードに設定し、「適用」ボタンをクリック。

※iRMC3.00P 以降ではスケジュールモードが「無効」に設定されている場合でも、「OS によるコントロール」と表示されます。設定値を確認したい場合は、[ツール] - [レポート] - [富士通技術サポート向け]よりログを取得し、iRMC\_CCSV.txt の内容をご確認ください。設定値が 0 の場合、「無効」が設定されています。

#### ・取得例

0x1A04 : PowerControlScheduleMode1:

```
[0] (1): 0x00 = 0  
[1] (1): 0x00 = 0  
[2] (1): 0x00 = 0  
[3] (1): 0x02 = 2  
[4] (1): 0x00 = 0  
[5] (1): 0x00 = 0  
[6] (1): 0x00 = 0
```

0x1A05 : PowerControlScheduleMode2:

```
[0] (1): 0x00 = 0  
[1] (1): 0x00 = 0  
[2] (1): 0x00 = 0  
[3] (1): 0x00 = 0  
[4] (1): 0x00 = 0  
[5] (1): 0x00 = 0  
[6] (1): 0x00 = 0
```

## 47.iRMC フームウェアアップデートに関する留意事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)

本項は以下条件で iRMC フームウェアをアップデートする場合の留意事項です。

条件 1 . iRMC フームウェア版数を 3.34P 以前から 3.37P 以降へアップデート

条件 2 . DNS が有効

上記条件で iRMC フームウェアをアップデートした場合、アップデートした iRMC フームウェアの起動処理に時間がかかるため iRMC フームウェアが再起動を繰り返し、アップデートしていない iRMC フームウェアで起動することがあります。なお、ブートバージョンが異なる iRMC フームウェアへアップデートする場合は両面アップデートされ、iRMC フームウェアが起動しなくなることがあります。

これを回避するため、以下手順で DNS を無効にした後に iRMC フームウェアのアップデートを実施し、アップデートした iRMC フームウェア起動後に DNS を有効に戻してください。

手順 1 . iRMC webUI の[設定] – [ネットワーク制御] – [DNS]の[DNS を有効にする]のチェックを外す

手順 2 . 「適用」ボタンをクリック

※本制限事項の解除時期は以下を予定しています。

iRMC フームウェア版数 : 3.56P

公開時期 : 2023 年 11 月

## 48. サーバ電源 ON 時のエラーメッセージに関する制限事項

(対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)

「システムボード」画面を開いた状態でサーバ電源 OFF/ON をすると「サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした」のエラーメッセージが複数表示されます。このメッセージは電源 ON 時に iRMC 内部の PCI スロット情報が初期化され、一時的に情報取得できなくなるため表示されるものであり、装置やハードウェアの故障・異常を示唆するものではありません。無視していただいて問題ありません。

The screenshot shows the iRMC S5 Web Server interface. The left sidebar has a tree view with nodes like 'システムボード' (selected), '電源', '冷却', etc. The main content area shows the 'システムボード' details. Under 'PCI スロット', there is a table:

状態	スロット	備考
空き	Slot1	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした
空き	Slot2	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした
空き	Slot3	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした
空き	Slot4	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした
OK	Slot5	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした
空き	Slot6	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした
空き	Slot7	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした
空き	Slot8	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした
空き	Slot9	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした
空き	Slot10	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした
空き	Raid Riser	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした
空き	OCP1	サーバーは要求されたリソースを見つけられませんでした

At the bottom, there's a 'POST (Power On Self Test)' section.

Bottom left: モデル名: PRIMERGY RX2540 M6  
ホスト名: WIN-JAN9994JRJS  
資産タグ: System Asset Tag  
iRMC 時刻: 2000年1月1日(土) 01:02

※本制限事項の解除時期は以下を予定しています。

iRMC フームウェア版数 : 3.62P

公開時期 : 2025 年度下期

[Issue#1095]

## 49.セキュリティプロトコルに関する留意事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.54P)

iRMC フームウェア版数 3.54P で出荷された装置において、iRMC webUI の[設定] - [サービス] - [Web アクセス]にて、以下の 2 か所のチェックボックスが外れていますが、実際には両方とも有効な設定となり、TLS 1.1 および TLS 1.2 で iRMC と通信が可能です。

- TLS 1.1 を有効にする。
- TLS 1.2 を有効にする。

TLS 1.1 または TLS 1.2 の片方のみを有効に設定する場合は、有効にする TLS のチェックボックスを選択して「適用ボタン」をクリックしてください。



※本制限事項は iRMC フームウェア 3.56P 以降において解除済みです。

## 50.iRMC ファン制御に関する留意事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数/RX4770M6)

RX4770M6 装置において、下記のカードが搭載されている場合ファンの回転数(約 8000rpm)が高い状態でのファン制御となります。さらに冷却が必要な場合においてもファン回転数をさらに上げることは可能であり、この状態における装置冷却への影響はありません。

対象カード : SAS コントローラカード(PSAS CP503i)

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.56P 以降において解除済みです。

## 51.Bonding 制御に関する留意

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.54P 以前)

OCP を搭載する装置において、Bonding 機能を有効にした場合、マネージメント LAN に通信障害があっても OCP の共有 LAN への切り替えが動作せず iRMC に接続できない場合があります。

これを回避する為、Bonding 機能を無効にした後、OCP の共有 LAN を 1 度有効にしてから Bonding 機能を有効にしてください。

共有 LAN の設定は iRMC webUI の[設定] – [ネットワーク制御] – [ネットワークインターフェース]よりネットワークインターフェースポートを[共有 LAN1]を選択してください。

対象装置 : RX2530M6/RX2540M6/RX4770M4/RX4770M5/RX4770M6

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.56P 以降において解除済みです。

## 52.ストレージコントローラのスケジュール設定に関する制限事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.24P 以降)

ストレージコントローラに対するタスク(パトロールリードまたは MDC)のスケジュール設定で、[曜日]、[週毎]、[月毎]を指定した場合、スケジュールが動作しません。

※回避方法：ストレージコントローラのスケジュールを設定する場合は、[曜日]、[週毎]、[月毎]を指定せずに、[実行間隔]と[開始時間]のみ指定してください。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.56P 以降において解除済みです。

## 53.ストレージコントローラの表示に関する制限事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.24P 以降)

iRMC WebUI [外部記憶装置] を操作中に、ストレージコントローラが表示されなくなる場合があります。

※回避方法： F5 キーによる再読み込み、または他画面に遷移後に再度表示することで、ストレージコントローラの表示が可能となります。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.56P 以降において解除済みです。

## 54.ストレージコントローラのスケジュール設定(日付指定)に関する制限事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.24P 以降)

ストレージコントローラに対するタスク(パトロールリードまたは MDC)のスケジュール設定で、存在しない日付を指定した場合、正しくスケジュールが動作しません。

例：1 月の時点で、[実行間隔]に、ひと月毎を指定し、[日付]に 31 日を指定すると、1 月のスケジュールは正しく動作しますが、2 月のスケジュールが動作せず、以降のスケジュールが正しく動作しなくなります。

※回避方法：古いスケジュールを削除し、再度スケジュール設定を行ってください。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.56P 以降において解除済みです。

## 55.ストレージコントローラのスケジュール設定(開始日の指定)に関する制限事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.24P 以降)

ストレージコントローラに対するタスク(パトロールリードまたは MDC)のスケジュール設定で、[開始時間]に[開始日を指定]を選択した場合、日付と時刻が入力可能となります。[実行間隔]、[曜日]、[週毎]、[日付]、[月毎]によって指定された時刻になると、[開始時間]で指定した日付よりも前にスケジュールが実行される場合があります。

例 1 : 1月 1日(月)の時点で、[実行間隔]を 1週、[曜日]を土曜に指定した場合、[開始時間]を 2月 10日(土) 12:30 に指定しても、1月 6日(土)の 12:30 になると、スケジュールが実行されます。さらに次の実行は 1月 13日(土)の 12:30 にスケジュールされます。

例 2 : 1月 1日の時点で、[実行間隔]を 1ヶ月、[日付]を 10日に指定した場合、[開始時間]を 2月 10日 12:30 に指定しても、1月 10日の 12:30 になると、スケジュール実行されます。さらに次の実行は 2月 10日の 12:30 にスケジュールされます。

※回避方法：指定した開始日までスケジュールを実行たくない場合は、開始日の直前にスケジュール設定を行ってください。スケジュールが実行されてしまった場合は、[外部記憶装置]の[パトロールリードの中止]および、[MDC のキャンセル]で処理を停止してください。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.56P 以降において解除済みです。

## 56.Syslog の暗号化設定に関する留意事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.56P 以降)

iRMC WebUI から Syslog メッセージの暗号化が利用可能です。Syslog メッセージの暗号化するには、事前に iRMC WebUI から CA 証明書の Upload が必要です。WebUI から CA 証明書の Upload 後に、Syslog 設定を有効に変更してください。iRMC WebUIにおいて CA 証明書の Upload 方法について、「iRMC S5 Web インターフェース」マニュアルや「コンフィグレーションとメンテナンス」を参照ください。（Syslog の「イベント転送を有効にする」と「暗号化を有効にする」設定の初期設定は両方とも「無効」設定です。）

## **57.SSO ログイン時の AVR 利用における制限事項**

### **(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.24P 以降)**

iRMC WebUI に SSO でログインしたときに AVR を利用すると、AVR のセッション情報が正しく表示されず、AVR の操作自体も効かなくなる場合があります。

※回避方法：SSO ログインではなく通常のログインを行って AVR を利用することで、AVR のセッション情報が正しく表示され、AVR の操作自体も効くようになります。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.56P 以降において解除済みです。

## **58.SimpleUpdate OnReset オプション及び Online Update 使用時の BIOS アップデート**

### **に関する制限事項**

#### **(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.54P 以降)**

SimpleUpdate で OnReset オプションを指定、または Online Update で BIOS アップデートを実行した場合、BIOS POST 中に装置電源がオフになり BIOS アップデートが実行されない場合があります。

※回避方法：iRMC WebUI から装置電源をオンにすることで、BIOS アップデートを実行可能です。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.57P 以降において解除済みです。

## **59.Intel® VROC 論理ドライブ名の変更に関する制限事項**

### **(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.54P 以降)**

対象の iRMC と Intel® VROC をお使いの構成で iRMC WebUI で編集ボタンが有効にならず、論理ドライブ名を変更できない場合があります。

※回避方法：HII Configuration Utility または ServerView RAID Manager を使用して、論理ドライブ名を変更いただくようお願いいたします。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.56P 以降において解除済みです。

## 60.マザーボード交換時の iRMC の設定情報引き継ぎに関する留意事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)

iRMC WebUI で以下の項目を空に設定していた場合に、マザーボード交換を行うと空の設定情報が引き継がれず、初期値が設定された状態になります。

[設定]-[システム]-[資産タグ]-[システム資産タグ]: 初期値は"System Asset Tag"

[設定]-[ユーザ管理]-[中央認証サービス(CAS)]-[ログイン URL]: 初期値は"/cas/login"

[設定]-[ユーザ管理]-[中央認証サービス(CAS)]-[ログアウト URL]: 初期値は"/cas/logout"

[設定]-[ユーザ管理]-[中央認証サービス(CAS)]-[認証 URL]: 初期値は"/cas/validate"

[設定]-[ベースボードマネジメントコントローラ]-[時刻同期]-[セカンダリ NTP サーバ]: 初期値は"time.nist.gov"

※回避方法：上記の項目を空に設定するのを避けて下さい。

※復旧方法：それぞれ空の値を設定し直すか、留意事項 4 を参照し設定情報のリストアを実施してください。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.61P 以降において解除済みです。[Issue#1079]

## 61.ストレージコントローラでの論理ドライブ作成時のサイズ設定

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)

ストレージコントローラでの論理ドライブ作成で、「容量」で「手動」を選択し、単位を「MB」または「GB」または「TB」に指定し 1024 より大きくかつ 1024 で割り切れない値を指定して作成した場合、指定した値より小さい容量で論理ドライブが作成されます。

※回避方法：HII Configuration Utility から論理ドライブを作成いただくようお願いいたします。

※対象のストレージコントローラ：

SAS アレイコントローラカード (PRAID CP500i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID CM500i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID CP600i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP520i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP540i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP580i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP640i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP680i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP680e)  
SAS アレイコントローラカード (PRAID EP540e)  
SAS アレイコントローラカード (PRAID CP400i)  
SAS アレイコントローラカード (PRAID EP400i)  
SAS アレイコントローラカード (PRAID EP420i)

SAS コントローラカード (PSAS CP 2200-16i)  
SAS コントローラカード (PSAS CP 2100-8i)  
SAS コントローラカード (PSAS CP400i)  
デュアル M.2 コントローラカード (PDUAL CP200)  
デュアル M.2 コントローラカード (PDUAL CP100)

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.61P 以降において解除済みです。[Issue#425]

## 62.論理ドライブの作成時、サーバの電源(AC)off/on 時および稼働中など、不定期に SEL に物理ディスクに関するイベントが記録される

(対象 iRMC フームウェア版数 : 3.45P 以降)

SEL に記録されるイベントの内、

下記の”無視して良いイベント”的一覧に含まれるのは、状態の誤検出が原因であり異常を示すものではない為、無視してください。

また、下記の”続けて出力された場合に無視して良いイベント”的一覧に含まれるのは、状態の誤検出から復帰した際に記録されるもの為、続けて記録された場合は無視してください。

### 無視して良いイベント①

ErrorID	Message	Severity
1B00B3	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 unknown	Info
1B00C0	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 failed	Info

①に続けて出力された場合に無視して良いイベント

ErrorID	Message	Severity
1B0050	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 available	Info
1B0051	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 operational	Info
1B0054	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 rebuilding	Info
1B00B0	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 hot spare	Info
1B00B1	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 HBA	Info
1B00B2	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 migrating	Info

### 無視して良いイベント②

ErrorID	Message	Severity
1B00BA	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 unknown	Info

1B00C1	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 failed	Info
--------	---	------

②の後に output された場合に無視して良いイベント

ErrorID	Message	Severity
1B0058	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 available	Info
1B0059	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 operational	Info
1B005C	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 rebuilding	Info
1B00B7	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 hot spare	Info
1B00B8	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 HBA	Info
1B00B9	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 migrating	Info
1B00BA	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 unknown	Info

無視して良いイベント③

ErrorID	Message	Severity
1B00BE	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 removed	Info

③の後に output された場合に無視して良いイベント

ErrorID	Message	Severity
1B00B4	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 added	Info

無視して良いイベント④

ErrorID	Message	Severity
1B00BF	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 removed	Info

④の後に output された場合に無視して良いイベント

ErrorID	Message	Severity
1B00BB	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 added	Info

無視して良いイベント⑤

ErrorID	Message	Severity
1C000A	BBU on RAID controller %1: not present	Info

⑤の後に output された場合に無視して良いイベント

ErrorID	Message	Severity
1C0000	BBU on RAID controller %1: online	Info

状態の誤検出により、以下のイベントが SEL に記録される場合があります。万が一、記録された場合は、iRMC webUI より、対象デバイスの正常性を確認してください。デバイスに異常が無ければ、以下のメッセージを無視してください。異常がある場合は、対象デバイスを交換してください。

ErrorID	Message	Severity
1B0052	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 SMART error (predictive failure)	Major
1B0053	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 failed	Critical
1B005A	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 SMART error (predictive failure)	Major
1B005B	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 failed	Major

※対象のストレージコントローラ：

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)  
SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)  
SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)  
SAS コントローラカード (PSAS CP2200-16i)  
SAS コントローラカード (PSAS CP2100-8i)

※本制限事項の解除時期は以下を予定しています。

iRMC フームウェア版数：3.62P

公開時期：2025 年度下期

[Issue#320]

### (対象 iRMC フームウェア版数：3.45P 以降)

サーバの電源(AC)off/on 時および稼働中に、SEL に記録される下記イベントは、異常を示すものではないので無視してください。

ErrorID	Message	Severity
1B0050	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 available	Info
1B0051	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 operational	Info
1B0054	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 rebuilding	Info
1B00B0	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 hot spare	Info
1B00B1	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 HBA	Info
1B00B2	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 migrating	Info

ErrorID	Message	Severity
1B0058	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 available	Info
1B0059	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 operational	Info
1B005C	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 rebuilding	Info
1B00B7	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 hot spare	Info
1B00B8	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 HBA	Info
1B00BA	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 unknown	Info

※対象のストレージコントローラ：

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)  
SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)  
SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)  
SAS コントローラカード (PSAS CP2200-16i)  
SAS コントローラカード (PSAS CP2100-8i)

※本制限事項の解除時期は以下を予定しています。

iRMC フームウェア版数 : 3.62P

公開時期 : 2025 年度下期

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.45P~3.52P)

SEL(System Event Log)に記録されるイベントの内、

下記の”無視して良いイベント”的一覧に含まれるものは、状態の誤検出が原因であり異常を示すものではない為、無視してください。

また、下記の”続けて出力された場合に無視して良いイベント”的一覧に含まれるものは、状態の誤検出から復帰した際に記録されるものの為、続けて記録された場合は無視してください。

#### 無視して良いイベント①

ErrorID	Message	Severity
1B0053	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 failed	Critical

①の後に出力された場合に無視して良いイベント

ErrorID	Message	Severity
1B0050	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 available	Info
1B0051	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 operational	Info
1B0054	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 rebuilding	Info
1B00B0	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 hot spare	Info
1B00B1	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 HBA	Info
1B00B2	RAID controller %1: Physical disk in slot %2 migrating	Info

#### 無視して良いイベント②

ErrorID	Message	Severity
1B005B	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 failed	Major

②の後に出力された場合に無視して良いイベント

ErrorID	Message	Severity
1B0058	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 available	Info
1B0059	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 operational	Info
1B005C	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 rebuilding	Info
1B00B7	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 hot spare	Info
1B00B8	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 HBA	Info
1B00B9	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 migrating	Info
1B00BA	RAID controller %1, Enclosure %2: Physical disk in slot %3 unknown	Info

※対象のストレージコントローラ :

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i)

SAS アレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i)

SAS コントローラカード (PSAS CP2200-16i)


SAS コントローラカード (PSAS CP2100-8i)

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.52P 以降において解除済みです。

## 63.BIOS アップデート時のエラーメッセージについて

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.05P 以降)

iRMC Web インターフェースの「BIOS アップデート」画面で、アクティブイメージとリカバリイメージの版数が同じ場合に「フラッシュイメージ」設定で「アクティブ領域とリカバリ領域の両方」を選択し BIOS アップデートを開始すると、「リカバリイメージのバージョンは、アクティブイメージのバージョンと同じです。アップデートを行いますか？」というメッセージが表示されます。「はい」を選択してください。

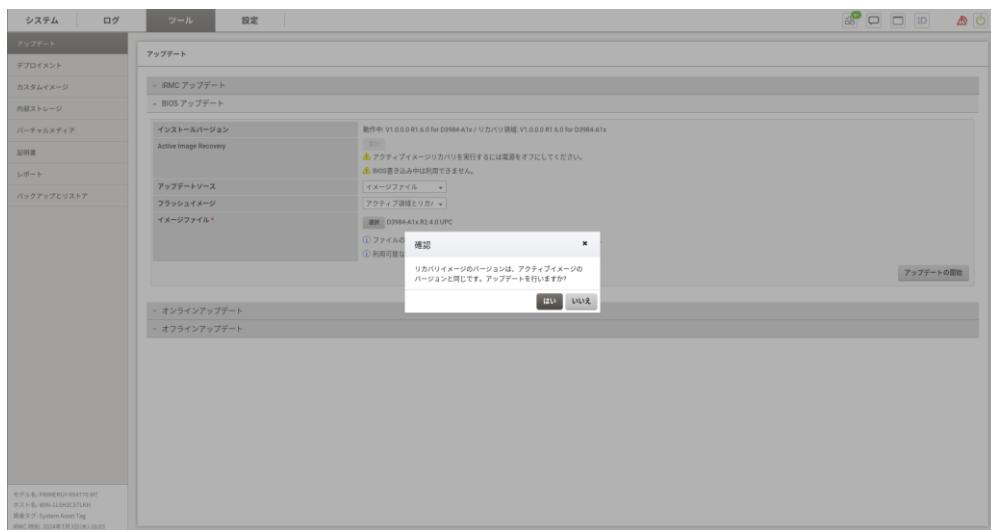

## 64.Bonding 解除時、特定のネットワークポートしか選択できない

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.57P 以前)

iRMC Web インターフェースの「ネットワークインターフェース」画面で Bonding を有効にした状態で「Bonding を有効にする」チェックボックスを無効にした後、設定適用前に「ネットワークポート」のプルダウンメニューを展開すると、アクティブポートのみが表示されます。

設定適用後「ネットワークポート」設定を再度変更してください。



## 65. Shared LAN 設定で Bonding を設定すると、MTU 設定が変更不可になる

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 3.57P 以前)

iRMC Web インターフェースの「ネットワークインターフェース」画面で共用 LAN 使用時、「Bonding を有効にする」チェックボックスを有効にすると「最大転送単位(MTU)」設定のテキストボックスがグレーアウトされ、値を入力できなくなります。

設定不可の値のため、無視いただいたいて問題ありません。



## 66. BIOS 構成バックアップおよびリストアの操作で問題が発生した場合についての留意事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)

BIOS POST 中にサーバの電源をオフした場合、BIOS 構成バックアップおよびリストアの機能が正常に動作しなくなることがあります。BIOS 構成バックアップおよびリストアの操作で問題が発生した場合、いったんサーバの電源オフ／オンを実施し、BIOS セットアップユーティリティが起動すること（OS が自動起動する設定になっている場合は OS の起動が開始されること）を確認してから、BIOS 構成バックアップおよびリストアの操作を行ってください。

[Issue#912]

## 67. ポート拡張オプション搭載時の IPv6 通信に関する制限事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)

ポート拡張オプションを搭載した装置にて IPv6 静的アドレスを設定後に iRMC 再起動すると IPv6 を利用した iRMC との LAN 通信ができなくなります。

※復旧方法： iRMC との LAN 通信ができなくなった場合は、IPv4 をを利用してアクセスした iRMC webUI の[設定] - [ネットワーク制御] - [IPv6 プロトコル]にて、[IPv6 手動設定を有効にする]のチェックボックスを外して適用ボタンを押下し、再度[IPv6 手動設定を有効にする]のチェックボックスをチェックして適用ボタンを押下することで再度 IPv6 を利用した iRMC との LAN 通信が可能になります。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.61P 以降において解除済みです。

[Issue#846]

## 68. Bonding 有効設定時のマザーボード交換後の Bonding 設定に関する制限事項

### (対象 iRMC フームウェア版数 : 全版数)

Bonding が有効な設定となっている装置のマザーボード交換を行うと Bonding が無効となります。

※回避方法：Bonding が有効な設定となっている装置のマザーボードを交換する前に iRMC webUI の[ツール] – [バックアップとリストア]にて、iRMC フームウェア設定を保存しておき、マザーボードを交換後にこちらの設定を同画面にてリストアしていただくことで再び Bonding 設定が反映されます。

※復旧方法：マザーボードを交換後に iRMC webUI の[設定] – [ネットワーク制御] – [ネットワークインターフェース]にて、Bonding を有効にするのチェックボックスにチェックして適用ボタンを押下して、再度 Bonding を有効にしてください。

※本制限事項は iRMC フームウェア 3.61P 以降において解除済みです。  
[Issue#1111]

## 69. SNMP v3 のパスワードの文字列に関する制限事項

(対象 iRMC フームウェア版数：全版数)

SNMP v3 の設定において、“#” から始まる文字列をパスワードとして設定すると、iRMC がリブートを繰り返します。

※回避方法：SNMP V3 のパスワードに “#” から始まる文字列を設定しないでください。

※復旧方法：BIOS メニューから Load iRMC Default Values を Yes に設定して、iRMC の設定を初期化してください。初期化後、再度 iRMC 設定を変更してください。

※本制限事項の解除時期は以下を予定しています。

iRMC フームウェア版数：3.62P

公開時期：2025 年度下期

[Issue#1186]

## 70. システムボードの M.2 エラーに関する留意事項

(対象 iRMC フームウェア版数：全版数)

システムボードの M.2 スロットに接続した M.2 SSD を直接接続で使用する構成にて、iRMC WebUI の[システム] - [外部記憶装置] - [直接接続ドライブ]上のステータス表示が「Prefail」、「Fail」となった場合も、iRMC の SEL メッセージへの記録は行われません。

※対処方法：エラー表示されている対象デバイスを交換してください。

以上