



ServerView Suite ServerView Virtual-I/O Manager 補足情報

■ はじめに

本書は、ServerView Virtual-IO Manager V3.3に関連する以下のマニュアルの補足情報です。本書をお読みに
なる前に、必ず以下のマニュアルもご覧ください。

- ・ ServerView Virtual-IO Manager V3.4 取扱説明書 (sv-viom-jp.pdf)
- ・ ServerView Virtual-IO Manager CLI V3.4 – Command Line Interface (sv-viomcli-jp.pdf)

■ 対象バージョン

本書は、以下のバージョンの ServerView Virtual-IO Manager(以下 VIOM)を対象にしています。

本書の対象バージョン : V3.4

■ 補足情報

(1) ライセンスおよび製品サポート

Virtual-IO Manager をご使用になるにはライセンス購入が必要です。管理対象のサーバ数のライセンスを用意してください。

- ・ ライセンスは有償です。1 ターゲットサーバブレード毎に 1 ライセンスが必要です。
- ・ Virtual-IO Manager では有償サポートメニューをご用意しています。万が一のトラブル対応等につきましては、SupportDesk 契約が必要となります。ライセンス購入されても、本製品に対するサポート契約を締結されていない場合は、QA 対応やトラブル対応を実施することができません(有償サポート契約がある場合のみ対応可能)。本製品はその性格上、システム構築時より利用するケースが多いため、システム構築時よりサポート契約を締結頂くことを推奨いたします。
- ・ 従来のライセンス製品 (PG-SVVM01) を VIOM V2.4 以降で 사용할 ことができます。1 ライセンス当たり、18 サーバライセンスとして計上されます。

(2) マニュアル、リリースノート

- ・ インストーラが格納されているフォルダに日本語版のリリースノート(ReadMe_ja.htm)が格納されています。
- ・ リリースノートの「1.2 納品」に記載されている ServerView Software CD および Virtual-IO Manager のライセンスの注文番号は海外における注文番号です。日本国内での注文番号につきましては、システム構成図にてご確認ください。

(3) システム要件

- 32 ビット Java Runtime Environment (以下 JRE) が必要です。64 ビット JRE では動作しません。必ず 32 ビット JRE をインストールの上、32 ビット Internet Explorer を使用してください。32 ビット JRE と 64 ビット JRE の共存は可能です。
- JRE 8 は未サポートです。
- リリースノート (Readme_jp.htm) の「2.2 必要なハードウェア」に記載されている要件は、Operations Manager の要件を含む推奨値です。
- ViomDB のバックアップデータをリストア (復元) するときには、Microsoft 社が Web 等で提供している SQL Server Management Studio または SQL Server Enterprise Manager が必要です。リストアする可能性があるシステムでは、リストア運用に備えて、本ソフトウェアを別途入手の上導入してください。

(4) Virtual-IO Manager V3.4 のサポート状況およびサポート前提要件

Virtual-IO Manager V3.4 のサポート状況およびサポート前提要件について記載します。なお、未サポートのハードウェアにつきましては、新バージョンの VIOM でサポートしている可能性がありますので、弊社のインターネット情報ページにて新バージョンのリリース状況も合わせてご確認ください。

- 各ハードウェアの PXE ブート、iSCSI SAN ブート、FC SAN ブートの対応状況につきましては、各ハードウェアのドキュメントにてご確認ください。オンボードコントローラの場合は PRIMERGY 本体のドキュメントになります。

■ ブレードサーバ

ハードウェア	サポート可否	BIOS / ファームウェア	管理番号 ^{※1}
BX600 Sx シャーシ / BX600 ブレード全モデル	× ^{※2}	-----	-----
BX900 S1 シャーシ	○	MMB Firmware 4.85 以降 ^{※3}	PGY0845
BX900 S2 シャーシ	○	全バージョン	-----
BX400 S1 シャーシ	○	MMB Firmware 6.33 以降 ^{※3}	PGY0822
BX920 S1	○	BIOS 3B39 / iRMC Firmware 4.84G 以降	PGY0762
BX920 S2	○	全バージョン	-----
BX920 S3	○ ^{※9}	全バージョン ^{※4※13}	PGY0867
BX920 S4	○	全バージョン ^{※13}	-----
BX922 S2	○	全バージョン	-----
BX924 S2	○	全バージョン	-----
BX924 S3	○ ^{※9}	全バージョン ^{※4※13}	PGY0868
BX924 S4	○	全バージョン ^{※13}	-----
BX960 S1	○	BIOS 1.16 / iRMC Firmware 5.20G 以降	PGY0761
BX2560 M1	○	全バージョン	-----
BX2580 M1	○	全バージョン	-----
スイッチブレード (1Gbps 36/12)	○	2.14、または 3.10 以降	PGY0710
スイッチブレード (1Gbps 36/8+2)	○ ^{※5※6}	2.18、または 4.14 以降	PGY0710

スイッチブレード (1Gbps 18/6)	○※5	全バージョン	-----
スイッチブレード (10Gbps 18/8)	○※5	V02.00 NY0040 以降※7	PGY0708
スイッチブレード (10Gbps 18/8+2)	○※10	-----	-----
LAN バススルーブレード (10Gbps 18/18)	○	全バージョン	-----
コンパージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6) [VDX 2730]	○※10※11	-----	-----
Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender	○※10	-----	-----
コンパージドファブリックスイッチブレード (10Gbps 18/8+2)	○※10	-----	-----
ファイバーチャネルスイッチブレード (8Gbps 18/8)	○※10	全バージョン	-----
ファイバーチャネルバススルーブレード (8Gbps 18/18)	○※10	全バージョン	-----
ファイバーチャネルスイッチブレード (16Gbps 18/8)	○	全バージョン	-----
LAN 拡張ボード (1Gbps)	○	全バージョン	-----
LAN 拡張ボード (10Gbps)	○	全バージョン※8	-----
ファイバーチャネル拡張ボード (8Gbps)	○	ファームウェア 1.11A5 / BIOS 3.11A5 以降	PGY0777
Dual port ファイバーチャネル拡張ボード (16Gbps)	○	V10.2.405.13 以降	ダウンロード検索
コンパージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード (PG-CND201, MC-CNA102E)	×	-----	-----
コンパージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード (PY-CND02, MC-CNA112E)	○※9	V4.0.487.19 以降※12※13	ダウンロード検索

※1) 管理番号は下記 BIOS / ファームウェア一覧ページの管理番号になります。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/bios/>

ダウンロード検索と記載されているものにつきましては、下記ダウンロード検索ページから最新版を入手してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

※2) BX600 Sx シャーシ / BX600 ブレード全モデルのサポート予定はありません。

※3) 搭載ハードウェアによっては、より新しい MMB Firmware が必要になる場合があります。搭載ハードウェアの要件を必ずご確認ください。

※4) 不具合修正のため、最新の BIOS / ファームウェアの適用を推奨します。

※5) VLAN グループ拡張機能 (tagged オプション) 及びタグ付き VLAN ネットワークを使用する場合はファームウェアをアップグレードする必要があります。スイッチブレード (1Gbps 36/12) は 6.14 以降 (管理番号: PGY0710) を適用する必要があります。スイッチブレード (1Gbps 36/8+2) は 6.24 以降 (管理番号: PGY0710) を適用する必要があります。スイッチブレード (1Gbps 18/6) は 6.14 以降 (管理番号: PGY0710) を適用する必要があります。スイッチブレード (10Gbps 18/8) は V03.00 NY0072 以降 (管理番号: PGY0708) を適用する必要があります。

※6) スタッキング構成のスイッチブレード (1Gbps 36/8+2) の場合、MMB Firmware をアップグレードする必要があります。BX900 S1 シャーシ/BX900 S2 シャーシの MMB Firmware は v5.05 以降を適用する必要があります。BX400 S1 シャーシの MMB Firmware は v6.56 以降を適用する必要があります。

※7) BX924 S3 を接続する場合はファームウェアをアップグレードする必要があります。ダウンロード検索からサポートバージョンを入手してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

※8) LAN 拡張ボード (10Gbps) を搭載した BX920 S1、BX922 S2、BX920 S2 は BIOS / ファームウェアのアップグレードが必要です。BX920 S1 に搭載する場合、BIOS 3B52 / iRMC Firmware 4.98G 以降 (管理番号: PGY0762) を適用する必要があります。BX922 S2 に搭載する場合、BIOS 3C56 / iRMC Firmware 4.98G 以降 (管理番号: PGY0758) を適用する必要があります。BX920 S2 に搭載する場合、BIOS 3C56 / iRMC Firmware 4.98G 以降 (管理番号: PGY0759) を適用する必要があります。

※9) 管理対象サーバで Windows Server 2012 が動作している場合、CNA ファームウェア 4.2.401.25 以降を適用する必要があります。

※10) 搭載したブレードシャーシを Virtual-IO Manager の管理対象にすることはできませんが、ネットワーク設定情報の表示や設定はできません。接続されているサーバにプロファイルを割り当てるときには「ダウンリンクチェックを無視する」にチェックを付けてください。

※11) LAN 拡張ボード (1Gbps) や LAN 拡張ボード (10Gbps) を接続した環境は未サポートです。また、接続しているコントロー

ラにて FCoE を使用することはできません。

※12) CNA ファームウェア 4.6.313.14 以降を使用する場合、以下の対処を実施してください。

-OS のネットワークアダプタに VLAN ID を設定する。

-CNA の LAN 機能が接続されているコネクショブレードのポートを設定する。上記 VLAN ID で OS から送信されるタグ無しパケットを受け取って、VLAN タグを取得するように設定する。

※13) BX2560 M1 に搭載する場合、CNA ファームウェア 10.2.405.13 以降を適用する必要があります。

■ラックマウントサーバ

ハードウェア	サポート可否	BIOS / ファームウェア	管理番号※1
RX100 S7	×	-----	-----
RX100 S8	○	BIOS 1.11.0 / iRMC Firmware 7.22F 以降	PGY0854
RX200 S7	○※2※6	BIOS 1.8.0 / iRMC Firmware 6.51A 以降	PGY0775
RX200 S8	○	全バージョン	-----
RX300 S7	○※2	BIOS 1.7.0 / iRMC Firmware 6.50A 以降	PGY0774
RX300 S8	○	全バージョン	-----
RX350 S7 / TX300 S7	○※2	BIOS 1.7.0 / iRMC Firmware 6.50A 以降	PGY0776
RX350 S8 / TX300 S8	○	全バージョン	-----
RX500 S7	×	-----	-----
RX600 S6	×	-----	-----
マルチノードサーバ CX400	×	-----	-----
RX1330 M1	○	BIOS 2.10.0 / iRMC Firmware 7.68F 以降	PGY0855
RX2520 M1	○	全バージョン	-----
RX2530 M1	○	全バージョン	-----
RX2540 M1	○※11	BIOS 1.11.0 / iRMC Firmware 7.69F 以降	PGY0894
RX4770 M1	○	BIOS 1.23.0 / iRMC Firmware 7.68F 以降	PGY0862
ファイバーチャネルカード (8Gbps) (PY-FC201/L)	○	BootBIOS 6.30a1 / Firmware 2.00a4 以降 (ファームウェア/BootBIOS アップデートツール V3.0 以降)	ダウンロード検索
Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) (PY-FC202/L)	○	BootBIOS 6.30a1 / Firmware 2.00a4 以降 (ファームウェア/BootBIOS アップデートツール V3.0 以降)	ダウンロード検索
ファイバーチャネルカード (16Gbps) (PY-FC221/L)	○※10	全バージョン※8	-----
Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps) (PY-FC222/L)	○※10	全バージョン※8	-----
ファイバーチャネルカード (8Gbps) (PY-FC211/L)	×	-----	-----
Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps) (PY-FC212/L)	×	-----	-----
コンバージド・ネットワーク・アダプタ (PY-CN202/L, OCE10102-F)	○※3※5	V4.0.487.19 以降※9	ダウンロード検索
コンバージド・ネットワーク・アダプタ (PY-CN302/L, OCE14102)	○※12	V10.2.405.18 以降	ダウンロード検索
Dual port LAN カード(1000BASE-T) (PY-LA222)	○※2	全バージョン	-----
Quad port LAN カード(1000BASE-T) (PY-LA234)	○※2	全バージョン	-----
Dual port LAN カード(10GBASE) (PY-LA242)	○※2	全バージョン	-----

LAN カード(1000BASE-T)	×	-----	-----
LAN カード(1000BASE-SX)	×	-----	-----
Dual port LAN カード(1000BASE-T) (PY-LA232)	○※4	全バージョン※7	-----
Quad port LAN カード(1000BASE-T) (PY-LA244)	○※4	全バージョン※7	-----
Dual port LAN カード(10GBASE-T) (PY-LA252)	○※4	全バージョン※7	-----
Quad port LAN カード(1000BASE-T) (PY-LA264)	○※4	全バージョン※7	-----
Dual port LAN カード(1000BASE-T) (PY-LA262)	○※4	全バージョン※7	-----

※1) 管理番号は下記 BIOS / ファームウェア一覧ページの管理番号になります。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/bios/>

ダウンロード検索と記載されているものにつきましては、下記ダウンロード検索ページから最新版を入手してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

※2) 管理対象のサーバで WindowsOS を使用する場合、最新の LAN ドライバ(Onboard/PG-28xx/LND20x/PY-LAxxx LAN Driver & Intel (R) PROSet v16.8 以降)を適用してください。

管理対象のサーバで LinuxOS を使用する場合、最新のドライバキット(2.6.18-274.el5 以降、2.6.32-131.0.15.el6 版以降)を適用してください。また、RX300 S7 は BIOS 1.11.0 / iRMC Firmware 6.53A 以降(管理番号: PGY0774)を適用する必要があります。RX350 S7 / TX300 S7 は BIOS 1.11.0 / iRMC Firmware 6.53A 以降(管理番号: PGY0776)を適用する必要があります。

※3) ラックマウントサーバ本体の BIOS / ファームウェアのアップグレードが必要です。RX300 S7 は BIOS 1.11.0 / iRMC Firmware 6.53A 以降(管理番号: PGY0774)を適用する必要があります。RX350 S7 / TX300 S7 は BIOS 1.11.0 / iRMC Firmware 6.53A 以降(管理番号: PGY0776)を適用する必要があります。

※4) ラックマウントサーバ本体の BIOS / ファームウェアのアップグレードが必要です。RX200 S7 は BIOS 2.16.0 / iRMC Firmware 6.53A 以降(管理番号: PGY0775)を適用する必要があります。RX300 S7 は BIOS 1.16.0 / iRMC Firmware 6.53A 以降(管理番号: PGY0774)を適用する必要があります。RX350 S7 / TX300 S7 は BIOS 1.16.0 / iRMC Firmware 6.53A 以降(管理番号: PGY0776)を適用する必要があります。

※5) 管理対象サーバで Windows Server 2012 が動作している場合、CNA ファームウェア 4.2.401.25 以降を適用する必要があります。

※6) RX200 S7 の BIOS 2.4.0 は VIOM に未対応のため使用できません。

※7) RX100 S8、RX200 S8、RX300 S8、RX350 S8 / TX300 S8 において Windows Server 2012(R2 を含む)を使用する場合、Onboard/PY-LAxxx LAN Driver & Intel(R) PROSet V18.5 以降 を使用してください。

※8) RX100 S8、RX200 S8、RX300 S8、RX350 S8 / TX300 S8 で使用する場合、ファームウェア(V1.1.43.202 以降)を適用してください。

※9) CNA ファームウェア 4.6.313.14 以降を適用しないでください。プロファイルを解除した後、仮想化アドレスが解除されない問題が発生します。

※10) ラックマウントサーバ本体の BIOS / ファームウェアのアップグレードが必要です。RX200 S7 は BIOS 2.21.0 / iRMC Firmware 6.55A 以降(管理番号: PGY0775)を適用する必要があります。RX300 S7 は BIOS 1.24.0 / iRMC Firmware 6.55A 以降(管理番号: PGY0774)を適用する必要があります。RX350 S7 / TX300 S7 は BIOS 1.24.0 / iRMC Firmware 6.55A 以降(管理番号: PGY0776)を適用する必要があります。RX200 S8、RX300 S8、RX350 S8 / TX300 S8 は BIOS 1.3.0 / iRMC Firmware 7.16F 以降を適用する必要があります。

※11) CNA ファームウェア 10.2.405.18 以降を適用する必要があります。

※12) RX4770 M1 においてコンバージド・ネットワーク・アダプタ(PY-CN302)の IO 仮想化は未サポートです。

(5) インストール時に入力した指定 MAC アドレスおよび WWN アドレスの妥当性チェックは行いません

インストール時に入力した指定 MAC アドレスおよび WWN アドレスにつきまして、妥当性のチェックは行いません。正しいアドレスを入力したことをよく確認した上で、次の画面に進んでください。

(6) インストール後に Java キャッシュデータを消去してください

Virtual-IO Manager をインストールした後、Virtual-IO Manager の画面を起動する前に、必ず Java のキャッシュデータ(一時ファイル)を消去してください。コントロールパネルから Java を起動して、一般タブのインターネット一時ファイルの[設定...]ボタンから実施できます。

(7) Virtual-IO Manager のアップデート手順

アップデートを行う場合、以下の手順で実施してください。

- Virtual-IO Manager V2.1 からのアップデート
 - 1) Virtual-IO Manager V2.2 にアップデートします。
 - 2) Operations Manager V5 以降にアップデートします。
 - 3) Virtual-IO Manager V2.6 にアップデートします。
 - 4) Virtual-IO Manager V3.4 にアップデートします。
- Virtual-IO Manager V2.2 からのアップデート
 - 1) Operations Manager V5 以降にアップデートします。
 - 2) Virtual-IO Manager V2.6 にアップデートします。
 - 3) Virtual-IO Manager V3.4 にアップデートします。
- Virtual-IO Manager V2.3 からのアップデート
 - 1) Virtual-IO Manager V2.6 にアップデートします。
 - 2) Virtual-IO Manager V3.4 にアップデートします。
- Virtual-IO Manager V2.4 以降からのアップデート
そのまま Virtual-IO Manager V3.4 にアップデートできます。

※Operations Manager をアップデートする前に VIOM のサービスを停止してください。アップデート完了後に起動してください。

- ServerView Virtual IO DB Backup Service（通常は停止状態です）
- ServerView Virtual IO Manager Service

※Operations Manager を V5 以降にアップデートする途中で以下の警告メッセージが表示されますが、問題ありませんので、[OK]をクリックして先に進めてください。

「There are other ServerView Suite products installed. These products will not work after this upgrade until they are upgraded to the appropriate JBoss versions too.」

(8) ヘルプメニュー

- ヘルプボタンをクリックしたとき、ヘルプウィンドウが Virtual-IO Manager ウィンドウの後ろに表示されることがあります。タスクバーでヘルプウィンドウをクリックして参照してください。
- 下記の半角記号は特殊文字としての扱いになりますので、検索対象に指定できません。
! " & | () + * . ^ ¥ ?
- 検索対象にアルファベットを一文字だけ入力して検索したとき、検索結果が正しく表示されない場合があ

ります。

(9) サーバブレード BX960 S1 を使用する場合

- ・ BIOS を更新した後、USB メモリは取り外してください。
- ・ iSCSI ブートを設定する場合は、iSCSI ブートチャネルを 2 つ設定してください。また、下のスロット側のオンボードポートに iSCSI ブートのブートチャネルを設定してください。

(10) 同じバージョンの Virtual-IO Manager を再インストールする場合は、VIOM データベースのバックアップ、復元による環境の再構築が可能です。異なるバージョンの場合は、構成のバックアップ／復元により環境を再構築してください。

(11) コネクションブレードのブート後、セットアップタブの画面において、コネクションブレードの表示が「非冗長 (Degraded)」と表示される場合があります。

コネクションブレードのブートに 5 分程度かかりますので、5 分～10 分程度待ってから、右上の更新ボタンをクリックして表示を更新してください。

(12) VIOM データベースのバックアップ、復元は同一バージョン間でのみ可能です。別のバージョンで採取したバックアップを V3.3 に復元することはできません。

(13) Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender を搭載している場合、プロファイルの割り当てができない場合があります。

BX900 ブレードシャーシは最大 18 台のサーバブレードを搭載できますが、Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender にはダウンリンクポートが 16 個しかありません。そのため、スロット 17 もしくはスロット 18 に搭載しているサーバブレードに対して、Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender のダウンリンクポートを使用するサーバプロファイルを割り当てることはできません。

(14) VIOM のプロファイル編集にて設定から除外した IO チャネルが OS 上で表示されてしまう場合があります。

VIOM のプロファイル編集にて設定から除外した IO チャネルは OS 上で認識できなくなる仕様ですが、表示されてしまう場合があります。

(15) ラックマウントサーバのプロファイルを解除して、そのプロファイルを別のラックマウントサーバに割り当てた後、最初のラックマウントサーバのエントリが消えてしまう場合があります。

消えてしまった場合は、SVOM のサーバリストに再登録してください。

(16) BX920 S3、BX924 S3、CNA 拡張ボードを使用する場合は以下の点にご留意ください。

- ・ オンボード CNA コントローラ及び CNA 拡張ボードにおいて、Virtual-IO Manager を使って SCSI ブートの設定をしている場合、手動でブートメニューからローカルドライブを選択してもブートすることができません。なお、最新のシステム BIOS (R2.11.0 以降) では修正されています。

- ・オンボード CNA コントローラ及び CNA 拡張ボードにおいて、各ポートの 2 番目のファンクションから PXE でブートすることはできません。(1 番目のファンクションからの PXE ブートは可能です)
- ・オンボード CNA コントローラ及び CNA 拡張ボードにおいて、プロファイルを解除した後、ポートが無効 (Disabled) の状態になります。ポートを有効にするためには、OneCommand Manager をご使用ください。なお、オンボード CNA または CNA 拡張カードの最新のファームウェア (4.0.487.19 以降) では修正されています。
- ・オンボード CNA コントローラ及び CNA 拡張ボードにおいて、3 番目のファンクション情報が OS では表示されません。
- ・オンボード CNA を 1GbE モード x 4 ポートの構成で使用している場合、4 つのポート全てに仮想化 MAC アドレスを割り当てる必要があります。4 つのポートのうち一部のポートだけを使用する場合は、VIOM のプロファイルを適用した後、OneCommand Manager を使って、ポートの有効/無効を正しく設定してください。なお、オンボード CNA または CNA 拡張カードの最新のファームウェア (4.0.487.19 以降) では修正されています。
- ・CNA コントローラにおいて、2 つのポートに SAN ブートを設定しているとき、1 番目のポートからの起動を優先設定しているにもかかわらず、2 番目のポートから優先して起動してしまう場合があります。その場合は、Virtual-IO Manager のプロファイルの設定のうち、2 番目のポートの SAN ブート設定を削除することにより対処してください。なお、CNA の最新のファームウェア (4.6.313.21 以降) では修正されています。

(17) ラックマウントサーバ、CNA を使用する場合は以下の点にご留意ください。

- ・CNA (コンバージド・ネットワーク・アダプタ) の Personality を Virtual-IO Manager で設定することができません。プロファイルを割り当てる前に、OneCommand Manager を使って、Personality を事前に設定してください。なお、CNA の最新のファームウェア (4.2.401.25 以降) では修正されています。
- ・CNA コントローラにおいて、2 つのポートに SAN ブートを設定しているとき、1 番目のポートからの起動を優先設定しているにもかかわらず、2 番目のポートから優先して起動してしまう場合があります。その場合は、Virtual-IO Manager のプロファイルの設定のうち、2 番目のポートの SAN ブート設定を削除することにより対処してください。なお、CNA の最新のファームウェア (4.6.313.21 以降) では修正されています。

(18) オンボード CNA コントローラの動作に合わせてサーバブレードのプロファイルタイプを選択してください。

プロファイルのタイプは以下を選択してください。

オンボード CNA コントローラの動作モード	プロファイルタイプの選択	サーバタイプに使用する設定値の選択
1GbE の LAN モードで使用する場合	サーバブレード	BX92x-S3/S4(LAN)
10GbE の CNA モードで使用する場合	サーバブレード	BX92x-S3/S4(CNA)

但し、オンボード CNA コントローラに接続されるコネクションブレードスロットに、スイッチブレード (1Gbps 18/6) または LAN パススルーブレード (1Gbps 接続で使用) を搭載している場合は、プロファイルタイプは BX92x-S3/S4(CNA) を選択するようにしてください。ポート数も以下のように 2 つに変更してください。

オンボードカード		ネットワーク	タグVLAN	サービス	ブート
1	+	LAN			ブートしない
2	+	LAN			ブートしない

(19) Operations Manager のサーバリストからサーバを削除して再登録する場合は、Virtual-IO Manager のサービスを停止してから実施してください。

Operations Manager のサーバリストから Virtual-IO Manager で管理しているサーバを削除して再登録する場合、削除する前に Virtual-IO Manager の 2 つのサービスを停止してください。

- ・ ServerView Virtual IO DB Backup Service (通常は停止状態です)
- ・ ServerView Virtual IO Manager Service

サーバをサーバリストに再登録した後、2 つのサービスを起動してください。

(20) コンバードファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8 + 2)を搭載している場合、接続されているサーバブレードにプロファイルを割り当てる際、「ダウンリンクチェックをスキップする」にチェックを入れてください。

(21) チーミング対象メンバーのアダプタが見えなくなることがあります。

プロファイルの適用後やサーバ切替え後、OneCommand NIC Teaming and VLANManager にて、チーミング対象メンバーのアダプタが見えなくなる場合があります。マイクロソフト社の Hotfix を適用することにより解決します。

Windows Server 2008 の場合: <http://support.microsoft.com/kb/2487376>

Windows Server 2008 R2 の場合: <http://support.microsoft.com/kb/2344941>

Windows Server 2008 R2 SP1 の場合: <http://support.microsoft.com/kb/2550978>

(22) JRE Version 6 から Version 7 にアップデートした後、Virtual-IO Manager のファイルを編集する必要があります。

Windows において、Virtual-IO Manager のインストール後に、JRE Version 6 から Version 7 にアップデートすると、ライセンスマネージャ、Backup Service 設定、ログ収集ツールが動作しません。以下の手順にてファイルを修正してください。

[ファイル編集手順]

- 1) Globals.bat をメモ帳で開きます。

Globals.bat は <ServerView ディレクトリ>%plugins%\viom%\Manager%\bin 配下にあります。

- 2) 以下の行を編集して、保存します。JRE への正しいパスを設定してください

旧) @set JAVA_EXE=C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe

新) @set JAVA_EXE=C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe

- 3) スタートメニューのエントリ License Management のプロパティを開きます。

- 4) リンク先を編集して、[OK]をクリックします。

旧) "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\javaw.exe" -Djava.library.path=(略)

新) "C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\javaw.exe" -Djava.library.path=(略)

- 5) スタートメニューのエントリ Backup service configuration のプロパティを開きます。

- 6) リンク先を編集して、[OK]をクリックします。

旧) "C:¥Program Files (x86)¥Java¥jre6¥bin¥javaw.exe" -Djava.library.path=(略)

新) "C:¥Program Files (x86)¥Java¥jre7¥bin¥javaw.exe" -Djava.library.path=(略)

(23) Installation Manager の PXE -next boot only 機能を使用する際はプロファイルを解除する必要があります。

Virtual-IO Manager で IO 仮想化の設定をしている装置において、Installation Manager のリモートインストールの PXE -next boot only の機能は使用できません。本機能を使用する場合は、VIOM の IO 仮想化設定を解除した状態で使用してください。本事象は RX300 S7、TX300 S7、RX350 S7 の BIOS 1.28.0、及び、RX200 S7 の BIOS 2.25.0 で修正されています。

(24) Virtual-IO Manager の管理対象サーバでは POST 時のブートメニューに PXE ブートを表示できません。

Virtual-IO Manager で IO 仮想化の設定をしている装置において、POST 時に F12 キーを押して表示されるブートメニューに PXE ブートが表示されません。なお、本事象は RX300 S7、TX300 S7、RX350 S7 の BIOS 1.28.0、及び、RX200 S7 の BIOS 2.25.0 で修正されています。

(25) Virtual-IO Manager から SQL Server に接続できず、Virtual-IO Manager の操作ができない場合があります。

Windows OS の hosts ファイルのローカルホスト行にて、localhost が以下のように 3 番目以降に定義されている場合に発生することがあります。

変更前) 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

① ② ③

localhost が 2 番目になるように hosts ファイルを編集・保存してください。

変更後) 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain

① ② ③

(26) 管理対象サーバの UEFI モードは未サポートです。

管理対象サーバの BIOS セットアップにて UEFI モードを disabled に設定してください。

(27) Operations Manager のサーバリストに vSphere ESXi サーバが動作するサーバブレードを重複して登録している場合、Virtual-IO Manager が OS ログにエラーメッセージを出力することがあります。

対象のサーバブレードを Virtual-IO Manager で管理している場合に、OS ログに以下のエラーメッセージを出力することがあります。

Internal error caused by an unexpected or missing node object

Server HypervisorName-host (id 1,234) is not managed.

Server BX900S2Chassis¥C01-host (id 1,235) is not managed.

対象のサーバブレード(例では HypervisorName-host と C01-host)にプロファイルを適用している場合、Virtual-IO Manager の画面の「構成」タブにて、状態が「VIOM 設定 OK」と表示されていれば問題はありません。なお、本件は Operations Manager V6.31.05 にて修正されています。

(28) FCoE ブートを設定したサーバプロファイルを BX2560 M1 から解除した後、オンボード CNA が使用できない

状態になることがあります。

使用できない状態になった場合は、サーバブレードをブレードシャーシから一旦取り外して、再度挿入してください。

(29) BX2560 M1 のオンボード CNA の論理分割(UMC)を有効にして iSCSI を使用する場合は、iSCSI に VLAN ID を必ず設定してください。

なお、本件は M1 シリーズのオンボード CNA ファームウェア 10.2.405.33 で解決済みです。iSCSI に VLAN ID を設定しない状態でも iSCSI を使用することができます。

(30) Dual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)を搭載したサーバブレードを VIOM で管理する場合、適用するプロファイルでは当拡張ボードのすべてのポートを有効にし、仮想アドレスを割り当てて使用してください。VIOM 管理下で当拡張ボードに仮想アドレスを割り当てずに使用することはできません。

(31) SR-IOV の設定は未サポートです。

(32) BX2560 M1 のオンボード CNA の論理分割(UMC)を有効にして PXE ブートを設定した後、初回の PXE ブートでは物理 MAC アドレスが使用されます。2 回目以降の PXE ブートで仮想 MAC アドレスが使用されます。

PXE ブートを設定したサーバプロファイルを適用した後に、PXE ブートが 2 回以上試行されるように運用設計してください。なお、本件は M1 シリーズのオンボード CNA ファームウェア 10.2.405.33 で解決済みです。オンボード CNA の論理分割を有効にして PXE ブートを設定した後、初回の PXE ブートから仮想 MAC アドレスが使用されます。

(33) BX920 S4 サーバブレードの LAN 拡張ボード(1Gbps)にプロファイルの設定が正しく反映されません。

BX920 S4 サーバブレードのメザニンカード 1 側に LAN 拡張ボード(1Gbps)を搭載したとき、LAN 拡張ボードのポート 1、2 とポート 3、4 が入れ替わって認識されます。そのため、プロファイルの設定が正しく反映されません。

コネクションブレードスロット 3 と 4 に搭載しているスイッチブレード種別により現象が異なります。

[スイッチブレード(1Gbps 36/12)またはスイッチブレード(1Gbps 36/8+2)を搭載している場合]
プロファイルの設定が LAN 拡張ボード(1Gbps)の各ポートに以下のように割り当たります。

ポート番号	割り当てる仮想アドレス	割り当てるブートパラメータ
1	ポート 3 用	ポート 3 用
2	ポート 4 用	ポート 4 用
3	ポート 1 用	ポート 1 用
4	ポート 2 用	ポート 2 用

[スイッチブレード(1Gbps 18/6)、パススルーブレード(10Gbps 18/18)、またはスイッチブレード(10Gbps 18/8)を搭載している場合]

LAN 拡張ボード(1Gbps)のポート 1 と 2 に、プロファイルの設定が適用されません。

ポート番号	割り当てる仮想アドレス	割り当てるブートパラメータ
1	適用されません (物理アドレスで動作)	適用されません
2	適用されません (物理アドレスで動作)	適用されません

VIOM をご使用の場合、プロファイルを次のように作成・編集して、サーバブレードに適用してください。

[スイッチブレード(1Gbps 36/12)またはスイッチブレード(1Gbps 36/8+2)を搭載している場合]

1) IO チャンネル画面で次のように入力します。

ポート番号	機能	ネットワーク/タグ VLAN/サービス	ブート
1	LAN	ポート 1 の接続先を入力	ポート 3 のブート方法を選択
2	LAN	ポート 2 の接続先を入力	ポート 4 のブート方法を選択
3	LAN	ポート 3 の接続先を入力	ポート 1 のブート方法を選択
4	LAN	ポート 4 の接続先を入力	ポート 2 のブート方法を選択

2) 仮想アドレス画面で拡張 1 のポートに次のように入力します。

ポート番号	入力する仮想アドレス
1	ポート 3 用
2	ポート 4 用
3	ポート 1 用
4	ポート 2 用

[スイッチブレード(1Gbps 18/6)、パススルーブレード(10Gbps 18/18)、またはスイッチブレード(10Gbps 18/8)を搭載している場合]

1) カード構成画面で拡張カードスロット 1 の IO チャンネル数を 4 にします。

2) IO チャンネル画面で次のように入力します。

ポート番号	機能	ネットワーク/タグ VLAN/サービス	ブート
1	LAN	ポート 1 の接続先を入力	ブートしない
2	LAN	ポート 2 の接続先を入力	ブートしない
3	LAN	空欄(入力不要)	ポート 1 のブート方法を選択
4	LAN	空欄(入力不要)	ポート 2 のブート方法を選択

3) 仮想アドレス画面で次のように入力します。

ポート番号	入力する仮想アドレス
1	使用しない適当なアドレス (00:00:00:00:00:01 など)
2	使用しない適当なアドレス (00:00:00:00:00:02 など)

3	ポート 1 用
4	ポート 2 用

4) プロファイルを適用する際に「ダウンリンクチェックをスキップする」を有効にします。

(34) プロファイル作成時、CNA モード及び UMC モードのポートに FCoE/iSCSI を設定する場合は、機能の順番にご注意ください。

以下のように FCoE/iSCSI が各ポートの 2 番目、3 番目になるように作成してください。

[BX920 S3, BX924 S3, BX920 S4, BX924 S4 のオンボード CNA、及び CNA 拡張ボード(PY-CND02)]

・2x 10Gb CNA モード

ポート番号	機能
1	LAN
1	iSCSI または FCoE
2	LAN
2	iSCSI または FCoE

設定例

・2x 10Gb UMC モード

ポート番号	機能
1	LAN
1	iSCSI または FCoE
1	LAN
1	LAN
2	LAN
2	iSCSI または FCoE
2	LAN
2	LAN

設定例

[BX2560 M1, BX2580 M1, RX2530 M1, RX2540 M1 のオンボード CNA]

・2x 10Gb CNA モード

ポート番号	機能
1	LAN
1	iSCSI または FCoE
1	iSCSI または FCoE
2	LAN
2	iSCSI または FCoE
2	iSCSI または FCoE

設定例

・2x 10Gb UMC モード

ポート番号	機能
1	LAN
1	iSCSI または FCoE
1	iSCSI または FCoE
1	LAN
1	LAN
1	LAN
1	LAN
1	LAN
2	LAN
2	iSCSI または FCoE
2	iSCSI または FCoE
2	LAN
2	LAN
2	LAN
2	LAN
2	LAN

設定例

The image shows a configuration window with two sections. The top section is labeled '1 +' and contains 8 rows, each with a red minus button and a dropdown menu. The first dropdown is set to 'LAN', the second to 'FCoE', the third to 'iSCSI', and the remaining five are set to 'LAN'. The bottom section is labeled '2 +' and contains 7 rows, each with a red minus button and a dropdown menu. The first dropdown is set to 'LAN', the second to 'FCoE', and the remaining five are set to 'LAN'.

以上