

## 1200CUS 用 WindowsXP ドライバのインストール方法

### 【はじめに】

本書は、Plug-N-Scan 1200CUS を WindowsXP でご使用いただくためのインストール手順とアンインストール手順を説明しております（画面は 600CUS）。  
本書を良くお読みの上、ドライバのインストールを行って下さい。

### 【ドライバの構成】

本ドライバは、WIA ドライバと TWAIN ドライバから構成されております。ファイル詳細は以下の通りです。

#### 1. マニュアル

[ 120cusxp.pdf ] ( 本書 : PDF ファイル )

#### 2. WIA ドライバ

[ Gt680x.sys ]、[ GtPS2.ini ]、[ PS2fw.usb ]、[ PS2MiniDrv.dll ]、[ PS2spi.dll ]、  
[ Ps2usd.inf ]、[ Ps2fj.cat ]、[ riverLanguageMap.xml ]

#### 3. TWAIN ドライバ

[ Web.exe ] [ Web.W02 ] [ Web.W03 ] [ Web.W04 ] [ Web.W05 ] [ Web.W06 ]  
[ Web.W07 ]

### 【インストール手順】


インストールを始める前に

Plug-N-Scan 1200CUS のドライバがインストールされている場合は、アンインストールを行った後、インストールを行って下さい。アンインストール手順は【アンインストール手順】を参照下さい。


1. パソコンを起動します。

2. スキャナとパソコンを接続します。

3. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、[次へ]をクリックします。

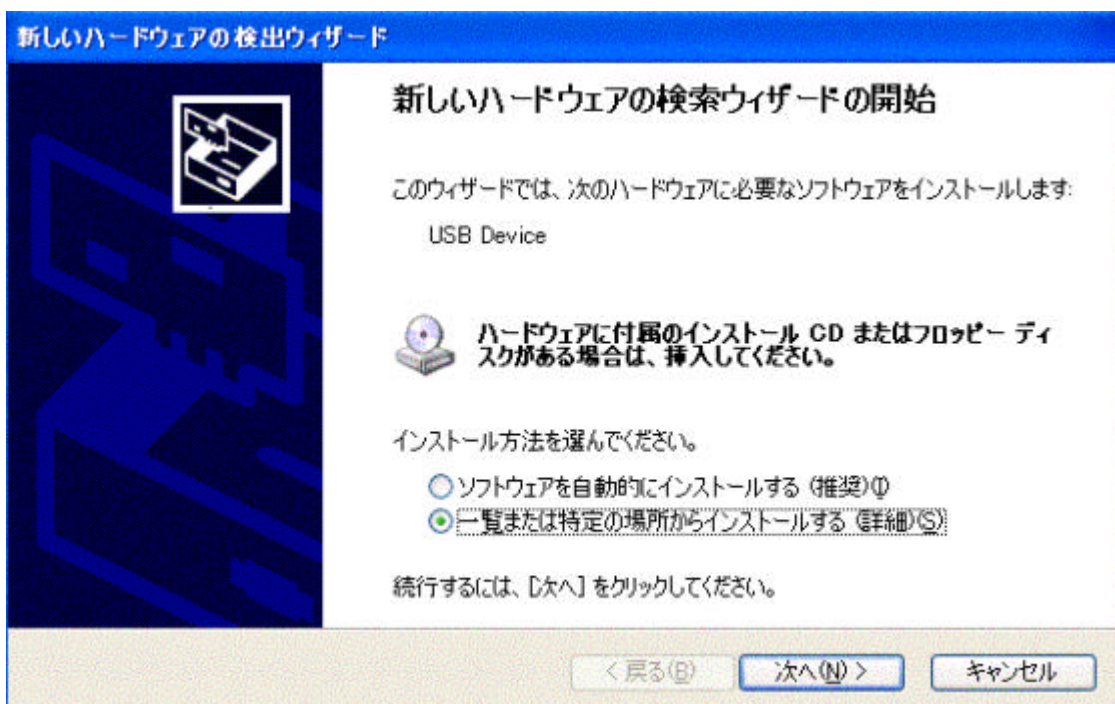

4. 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。「次の場所を含める」をチェックし、[参照]をクリックして下さい。「フォルダの参照」画面が表示されたら、[ c: ] [ ¥windows ] [ ¥temp ]を順次選択し、[OK]をクリックします。以下の画面を確認し [次へ] をクリックするとインストールが開始されます。

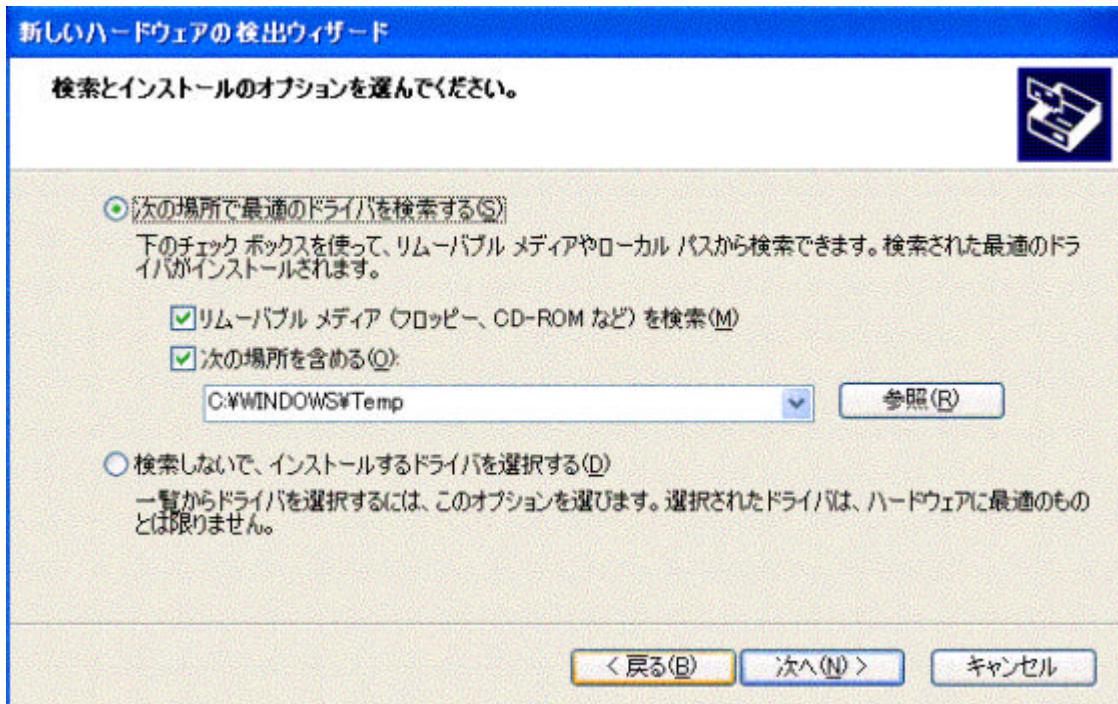

5. 以下の画面が表示されたら [完了] をクリックし、WIA ドライバのインストールは終了です。



#### 【ワンポイント】


WIA ドライバのインストールは、各 USB ポートごとにインストールが必要です。  
2 つ目以降の USB ポートに接続した場合は、ハードウェアウィザードは起動せず、自動的にドライバがインストールされます。

6. 次に TWAIN ドライバのインストールを行います。[マイコンピュータ] から [ c: ] [ ¥windows ] [ ¥temp ] を順次選択し、 [ Web ] アイコンをダブルクリック (もしくはクリック) します。



web

7. インストールプログラムが起動し、インストールが開始されます。以下の画面が表示されたら、[OK] をクリックします。

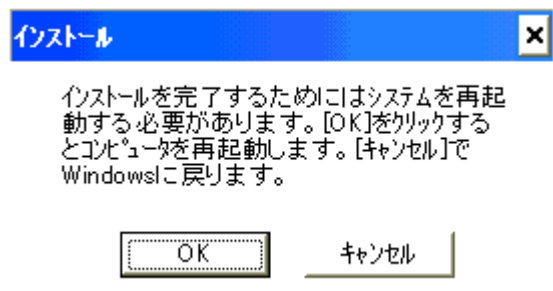

8. コンピュータが再起動し、TWAIN ドライバのインストールは終了です。

#### 【 アンインストール手順】

既にドライバがインストールされていて、再度インストールを行う場合は、TWAIN ドライバと WIA ドライバのアンインストールが必要になります。以下の手順に従い、アンインストールを行って下さい。

1. パソコンとスキャナが接続されている事を確認します。

2. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] ~ [ Plug-N-Scan 1200CUS ] ~ [ Uninstall ] を実行し、TWAIN ドライバをアンインストールします。途中、英文のメッセージが表示されたら、[ Automatic ] をクリックして下さい。



#### 【ワンポイント】

上記 1 回のアンインストールで、複数の USB ポートにインストールした WIA ドライバの一括アンインストールが完了します。

3. アンインストール終了後、スキャナの USB ケーブルをパソコンから抜きます。

4. OS を再起動して下さい。

以上